


**REX**

パイプマシン

50/60Hz

**N100A / 150A**

取扱説明書

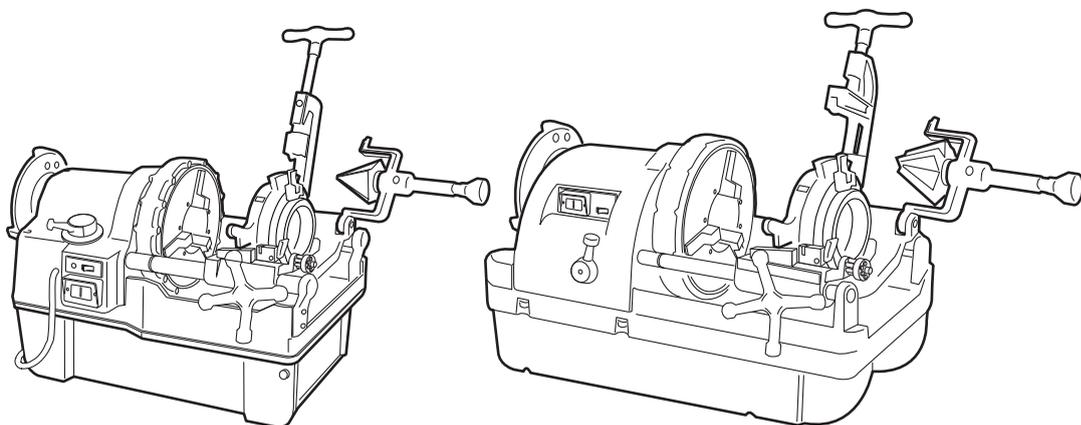

ご使用前に必ず  
お読みください

お願い

- ・この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡ししてください。
- ・安全に能率よくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになってください。
- ・なお、この取扱説明書は、お使いになる方が必要なときにいつでも見られるところに大切に保管してください。

購入年月：            年            月

お買上げ店名：

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全にご使用いただくために」及び「N100A/150Aねじ切り機使用上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全にご使用いただくために」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ・この取扱説明書に記載されていること以外の取り扱いをしないでください。

## 目 次

安全にご使用いただくために	1
N100A/150Aねじ切り機使用上のご注意	3
各部の名称・標準仕様・標準付属品・用途	6
作業の準備	
1. マシンの運搬	8
2. マシンの設置	8
3. 使用するオイルについて	8
4. パイプサイズに合ったダイヘッドの取付け	8
5. チェーザ（刃物）の取付け・取外し	9
6. パイプの取付け・取外し	11
7. 使用する電源について	12
8. 変速ハンドルの操作	13
9. 作業前の点検	14
10-1. N100Aによるパイプの切断	15
10-2. 150Aによるパイプの切断	16
12. 超硬カッタによるパイプの切断	17
13. 面取り	20
作業の手順	
14. 自動切上ダイヘッドによるねじ切り（N100A）	21
15. 倣いダイヘッドによるねじ切り（N100A/150A）	23
16. 切られたねじについて	27
特別仕様・特別付属品	28
日常の点検・手入れ	29
修理・サービスを依頼される前に	31
修理をご依頼の時は	32
管用テーパーねじ規格表（日本工業規格JIS B 0203）	33

### ▲ 警告, ▲ 注意 の意味について

この取扱説明書では、注意事項を ▲ 警告 と ▲ 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。

▲ 警告 : 誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

▲ 注意 : 誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、「▲ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

・この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社の代理店・販売店にご注文ください。

・品質・性能向上あるいは安全上、予告なく使用部品や仕様の変更を行う場合があります。その際には本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 安全にご使用いただくために

## ▲ 警告

- ①作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・作業台、作業場所は常に整理整頓を心がけ、安全な作業環境の保全に努めてください。
- ②作業関係者以外は作業場所へ近づけないでください。
  - ・作業者以外、本体に触れたり、操作しないでください。
- ③作業するときは、適切な作業服で作業をしてください。
  - ・だぶだぶの衣服や袖口の開いた服、ネクタイ・ネックレスなどの装身具、網手袋、マフラーは着用しないでください。
  - ・着用している衣服のボタン・ファスナーなどはすべて閉めて作業を行ってください。回転部に巻き込まれ、重大な事故や怪我の原因となります。
  - ・作業環境により、保安帽、安全靴、保護メガネ、防じんマスクなどを着用してください。
  - ・長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- ④指定用途以外に使用しないでください。
  - ・安全に能率良く作業するために、本体の能力にあった作業をしてください。無理な作業は製品の損傷をまねくだけでなく、事故の原因となります。
- ⑤油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ・取扱方法、作業の仕方、周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。注意を怠ると事故や怪我の原因となります。
  - ・疲れているとき、お酒を飲んだとき、病気や薬物の影響、その他理由により、作業に集中できない場合は、使用しないでください。
- ⑥無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。転倒して怪我の原因になります。
- ⑦日頃から注意深く手入れをしてください。
  - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類はいつもよい切れ味の状態でお使いください。刃物が用途に合っていないか、なかり、摩耗したり、損傷した状態で使用すると、事故や怪我の原因になります。
  - ・付属品・部品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。油やグリースが付いたままでは滑って怪我の原因になります。
  - ・電源コードや差し込みプラグは、定期的な点検してください。損傷している場合はお買い求めの販売店、または当社の営業所に修理を依頼してください。そのままにしておきますと感電やショートして発火する恐れがあります。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的な点検し、損傷している場合は交換してください。そのままにしておきますと感電やショートして発火する恐れがあります。屋外で使用する場合は、屋外使用にあった延長コードを使用してください。
- ⑧使用前に機械各部の点検をしてください。
  - ・使用する前に装置の外観やその他の部品に損傷がないか十分に点検し、正常に作動するか、所定機能を発揮するかを確認してください。
  - ・可動部分の位置調整、締め付け状態、部品の破損、取り付け状態およびその他の箇所に異常がないかを点検してください。
  - ・破損した箇所・部品の交換と修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、または当社営業所に修理を依頼してください。
  - ・電源コードや差し込みプラグが破損している機械は使用しないでください。そのままにしておきますと感電やショートして発火する恐れがあります。お買い求めの販売店、または当社の営業所に修理を依頼してください。
  - ・スイッチで始動、停止操作のできない機械は使用しないでください。
- ⑨指定の付属品、アタッチメントを使用してください。
  - ・取扱説明書、当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものは、使用しないでください。事故や怪我の原因となります。
- ⑩加工するものをしっかり固定してください。
  - ・取扱説明書に記載された方法でしっかりと固定してください。固定が不十分ですと事故や怪我の原因となります。

# 安全にご使用いただくために

## ▲ 警告

- ⑪異常を感じたらすぐに運転を中止してください。
  - ・運転中に異臭、振動、異常音、機械の調子が悪いなどに気がついた場合は、直ちに機械の運転を中止してください。取扱説明書の「トラブルシューティング」の項目に症状を照らし合わせ、該当する指示に従ってください。そのまま使用されますと、発熱、発煙、発火の恐れがあり、事故や怪我の原因となります。
  - ・本体が発熱したり、発煙したりする場合は、むやみに分解せず、お買い求めの販売店、または当社営業所に修理を依頼してください。
- ⑫使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・子供の手が届かない場所、鍵のかかる場所、乾燥した場所に保管してください。
- ⑬機械の分解・修理は専門店で依頼してください。
  - ・当社の製品は該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - ・修理は必ずお買い求めの販売店、または当社営業所に依頼してください。修理の知識、技術がない方が修理しますと十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や怪我の原因となります。
- ⑭使用電源は正しい電圧で使用してください。
  - ・本体の銘版が取扱説明書に定格表示している電圧で必ずご使用ください。表示電圧以外の電圧で使用されますと発熱、発煙、発火の恐れがあります。
- ⑮差し込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチがOFFになっていることを確認してください。
  - ・スイッチがOFFの状態になっていることを必ず確認してから、差し込みプラグを電源差し込んでください。ONの状態では差し込みプラグを電源に差し込むと急に機械が動き出し、思わぬ事故につながります。
- ⑯感電に注意してください。
  - ・濡れた手で差し込みプラグに触れないでください。
  - ・雨の中、湿った場所、濡れた場所、機械内部に水が入りやすい場所では使用しないでください。湿気はモータの絶縁を弱めたり、感電事故の元となります。
  - ・アースは必ず接地してください。感電する恐れがあります。
- ⑰作業場での周囲状況も考慮してください。
  - ・ガソリン、シンナーなど可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。引火、爆発する恐れがあります。
- ⑱次の場合は、本体のスイッチを切り、差し込みプラグから電源を抜いてください。
  - ・機械を使用しない、または部品の交換、修理、掃除、点検をする場合。
  - ・付属品を交換する場合。
  - ・停電など、その他危険が予想される場合。プラグが差し込まれたままだと不意に機械本体が作動して、事故や怪我の原因となります。
- ⑲電源コードは乱暴に扱わないでください。
  - ・コードを持って製品を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから引き抜いたりしないでください。
  - ・コードを高温のもの、油脂類、刃物類、角のどがったところには近づけないでください。
  - ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように配線する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。

# N100A / 150A ねじ切機 使用上のご注意

## ●ねじ切り作業

### ⚠ 警告

- ① 刃物の取扱いに注意してください。
  - ・ チェーザ、リーマ、パイプカッタ、超硬カッタなどの刃物は取り扱いに十分注意してください。取扱いを間違えると事故やケガの原因になります。
- ② 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
  - ・ 回転部や切り粉に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。
- ③ 完全に回転が停止するまで次の作業を行わないでください。
  - ・ 完全に停止したのを確認してから次の作業を行ってください。まき込まれて、事故やケガの原因となります。
- ④ 使用中は軍手等巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ・ 回転部や刃物に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。
- ⑤ 回転させたまま放置しないでください。
  - ・ 他の人がケガをする恐れがあります。
- ⑥ 誤って落としたり、ぶつけた場合は、機械に破損・亀裂・変形がないことをよく点検してください。
  - ・ 異常が発見された場合は、お買い求めの販売店、または当社営業所に、点検・修理を依頼してください。そのまま使用しますと、機械の故障や事故・ケガの原因になります。
- ⑦ ねじ切り作業直後のチェーザや切りくずに手を触れないでください。
  - ・ ねじ切り作業直後は高温になっていますのでやけどやケガの原因になります。
- ⑧ ダイヘッドとチェーザについて。
  - ・ ねじ切りをするパイプの種類、パイプ径に合ったダイヘッドおよびチェーザを使用してください。
  - ・ ステンレス鋼管(JIS G 3459)のねじ切りには肉厚がsch40相当以上のパイプを使用してください。
  - ・ ダイヘッドを正しく往復台に取付けてください。
  - ・ 作業前にダイヘッドをねじ切り状態にし、スイッチをONにしてねじ切り油剤がダイヘッドから正しく吐出している(チェーザに油剤がかかっている)ことを確認してください。
  - ・ パイプに正しいねじ切りができなかったり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ⑨ ねじ切りのスタート位置は必ず守ってください。
  - ・ ねじ切りは(機械の作業位置から見て)手前側の受けパイプに記してある赤い線の右側より往復台をスタートさせてください。往復台のスタート位置が正しくないと、ねじ切りの途中でダイヘッドが本体にあたり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ⑩ 長尺パイプのねじ切り作業には、パイプ受台を使用してください。
  - ・ 長尺パイプのねじ切り作業をするときは、歪みなどで回転中に振れたり、材料の重みで機械が不安定にならないようパイプ受台を使用してください。パイプ受台がないと、正しいねじが切れなかったり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ⑪ 付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・ 取付けが不十分だと、外れたり落ちたりし、事故やケガの原因になります。
- ⑫ オイルパン等で使用される場合のご注意。
  - ・ オイルパン等にマシンを入れて作業される場合、マシンを台の上に乗せ、油に浸らない状態で作業を行ってください。マシンが油に浸った状態で作業を行いますと、油を吸い上げてモーターが破損する原因になります。

## ●面取り作業

### ⚠ 警告

- ① リーマの刃は、刃先が鋭角になっていますので、手で直接触れないでください。
  - ・ ケガの原因になります。

# N100A / 150A ねじ切機 使用上のご注意

## ●切断作業

- ・ 押切りカッタを使用する場合

### ▲ 注意

- ① 切断するときは、カッタハンドルをパイプ1回転に対して1/2回転以内の割合で廻してください。
  - ・ 無理な力でカッタハンドルを廻すとパイプの切り口が楕円形にゆがみ、正しいねじが切れないことがあります。

- ・ 超硬カッタを使用する場合

超硬カッタは、パイプ切断用のパイプマシン専用付属品です。標準装備のパイプカッタから、この超硬カッタに取替える場合は、超硬カッタに付属している取扱説明書をよく読み、熟知してから使用してください。

### ▲ 警告

- ① 超硬カッタを取付けるときや、刃物の交換のときは、十分気をつけてください。
  - ・ 超硬カッタを取付けるときは、機械のスイッチと超硬カッタのスイッチをOFFにし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。誤って電流が流れると刃物が回転し、事故やケガの原因になります。
  - ・ 超硬カッタを取付けるときは、刃物の「刃先」の部分を持たないようにしてください。
  - ・ 刃物は、取扱説明書に記載してある純正品を使用してください。指定以外の刃物を使用すると、事故やケガの原因になります。
- ② 超硬カッタの電源は、AC100Vで使用してください。
  - ・ 表示より低い電圧で使用されると、モータ焼損の原因となり、また、表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ③ セーフティーカバーが正常に動くか確認してください。
  - ・ セーフティーカバーは、常に円滑に動くことを確認してください。刃物が露出したままですと、事故やケガの原因になります。
- ④ 長尺パイプの切断には、パイプ受台を使用してください。
  - ・ 材料の切り落とし側が長いときは、切り落とし側に安定性のよい台を設けてください。
  - ・ 切り落とし寸前や切断中に、材料の重みで刃物が挟み込まれないように受台を設けてください。パイプ受台がないと、刃物が挟み込まれ、回転が停止したり、刃物が破損したりと、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ⑤ 使用中は、刃物回転部、切粉排出部に手や顔を近づけないでください。
  - ・ 事故やケガの原因になります。
- ⑥ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機械に破損・亀裂・変形がないことをよく点検してください。また、使用中に機械の調子が悪くなったり、異常音がしたときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社営業所に点検・修理を依頼してください。
  - ・ そのまま使用すると、正しい作業ができなかったり、機械の故障や事故、ケガの原因になります。
- ⑦ 使用中は軍手等巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
  - ・ 回転部や刃物に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。

### ▲ 注意

- ① 超硬カッタ本体は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・ 取付けが不十分だと、外れたり落ちたりし、事故やケガの原因になります。
- ② 切断直後のパイプ・切粉に手を触れないでください。
  - ・ 切断直後は非常に高温になっていますので、火傷やケガの原因になります。
- ③ 回転させたまま放置しないでください。
  - ・ 他の人がケガをする恐れがあります。

## ●ねじ切り油剤の取扱いについて

### ▲ 注 意

- ① 取り扱うときは、目に保護メガネを着けてください。
  - ・目にはいると炎症を起こすことがあります。
  - 〈応急処置〉目を清浄な水で15分程洗浄して、医師の診断を受けてください。
- ② 取り扱うときは、手に保護手袋を着けてください。
  - ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。
  - 〈応急処置〉触れた場所を水と石鹼で十分洗ってください。
- ③ 取り扱うときは、オイルミストまたは蒸気を吸入しないように注意してください。
  - ・オイルミスト、蒸気を吸い込むと気分が悪くなることがあります。
  - 〈応急処置〉新鮮な空気の場所に移動し身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。
- ④ うすめたり、他社のねじ切り油剤と混合使用しないでください。
- ⑤ ねじ切り油剤を使用中、水が混入し乳白色に変色したり、極端に劣化しねじの仕上がりが悪くなった時には、早めに新しい油剤と交換してください。
- ⑥ 飲まないでください。
  - ・飲み込むと下痢、嘔吐することがあります。
  - 〈応急処置〉無理に吐かせず直ちに医師の診断を受けてください。
- ⑦ 子供の手の届くところへ置かないでください。
- ⑧ この油剤は、消防法の危険物に関する政令および規則等による分類で、第4類第三石油類、危険物等級Ⅲに該当します。火気には十分に注意してください。
- ⑨ 保管方法について
  - ・ゴミ、水分等の混入防止のため使用後は密栓してください。
  - ・本品は化学製品ですから、直射日光を避け、暗所に保管してください。
- ⑩ ドラム缶(200リットル)の場合の注意事項
  - ・空ドラム缶に圧力をかけないでください。圧力をかけると破裂することがあります。
  - ・この容器は溶接、加熱、穴あけ、切断等の加工をしないでください。爆発をともなって残留物が発火することがあります。


### ▲ 警 告

- ① 本油を燃焼させないでください。
  - ・本油剤は、塩素化合物をふくんでいますので、燃焼すると有害な塩素系ガスを発生します。
  - 〈応急処置〉新鮮な空気の場所に移動し、医師の診断を受けてください。
- ② 廃油、廃容器の処置について
  - ・処理方法は、法令で義務づけられています。廃棄物処理および清掃に関する法律に従い処理してください。
  - ・不明な場合はお買い求めの販売店および当社営業所に相談のうえ、処理してください。


# 各部の名称・標準仕様・標準付属品・用途

## ■各部の名称

**N100A**

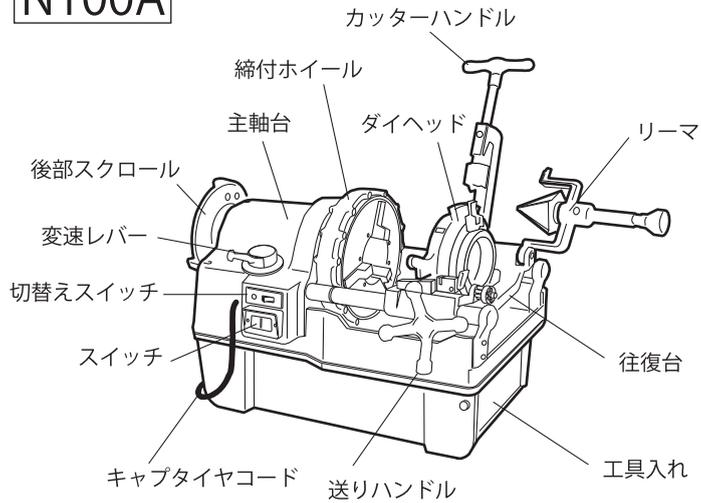


正面

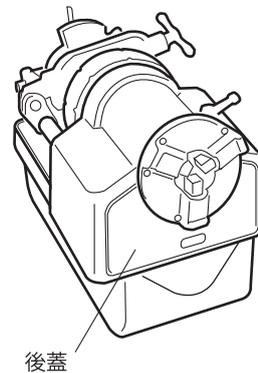


背面

**150A**

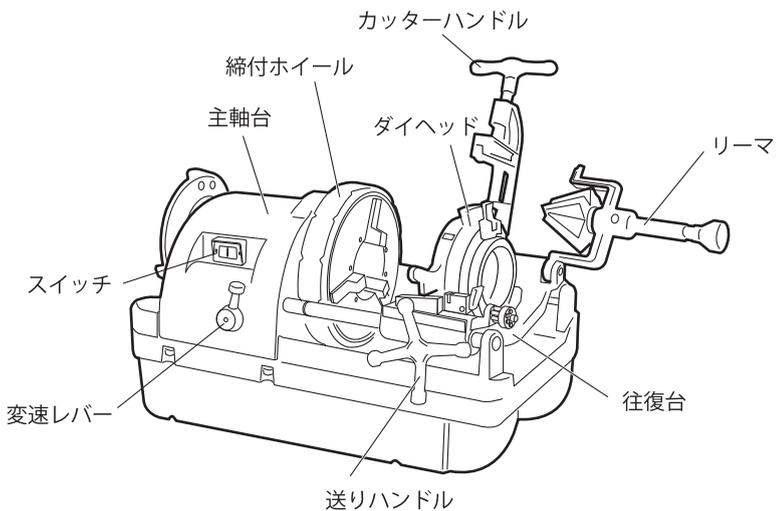

正面

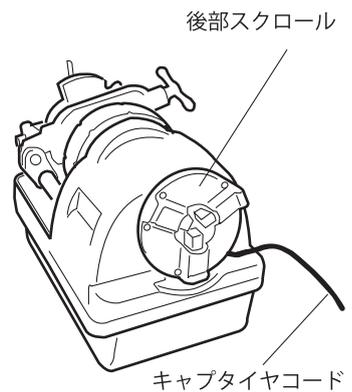

背面

# 各部の名称・標準仕様・標準付属品・用途

## ■標準仕様

	N100A	N100A-TC	150A	150A-TC				
ねじ切能力	1/2B (15A) ~4B (100A)		2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B (65A) ~6B (150A)					
ねじの種類	JIS管用テーパねじ							
使用する電源	100/200V (単相)							
モーター	単相コンデンサ始動式コンデンサモーター 750W							
回転数	変速	周波数	50Hz	60Hz	変速	周波数	50Hz	60Hz
	1/2~3/4ねじ切り、切断・面取		36 min <sup>-1</sup>	43 min <sup>-1</sup>				
	1~2Bねじ切り		20 min <sup>-1</sup>	24 min <sup>-1</sup>	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~3Bねじ切り、切断・面取		18 min <sup>-1</sup>	22 min <sup>-1</sup>
	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~4B ねじ切り		11 min <sup>-1</sup>	13 min <sup>-1</sup>	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ~6B ねじ切り		6 min <sup>-1</sup>	7 min <sup>-1</sup>
本体質量	123kg			170kg				
機械寸法	873 (長) ×635 (幅) ×558 (高) mm			930 (長) ×680 (幅) ×590 (高) mm				
チャックの形式	RT型チャック・RS型チップ (一層外被覆鋼管のチャッキングも可能)							
ねじ切りできる最小短管	1/2B (15A):125mm 4B (100A):170mm		2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B (65A):150mm 6B (150A):180mm					

表1

## ■標準付属品

	N100A	N100A-TC	150A	150A-TC
ダイヘッド	自動切上(1/2-3/4)(1-2) ノッチ式倣い(2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4)		ノッチ式倣い(2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4)(5-6)	
チェーザ	自動切上(1/2-3/4)(1-2) ノッチ式倣い(2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4)		ノッチ式倣い(2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4)(5-6)	
パイプカッター	押切カッター	超硬カッター	押切カッター	超硬カッター
ねじ切油	50W-R、4L		1缶	
マシンカバー	1枚			
工具箱	ドライバ	プラスねじ用		1本
	棒スパナ	3、4、5、6、8mm		各1本
	モンキーレンチ	200mm		1本
アース付アダプター	1個			
パイプ受台	—————		1台	
キャスター	—————		1組	

表2

## ■用途

配管用鋼管などにねじ加工します。

# 作業の準備 (マシンの運搬、設置、使用するオイルについて、ダイヘッドの取付け)

## 1. マシンの運搬 (図2)

マシンの運搬及び移動のときは、タンクから切削油を抜く必要はありません。

- ①パイプの切れ端をしっかりチャックで固定し、カッタでパイプを挟み、往復台を固定してマシンを移動させてください。

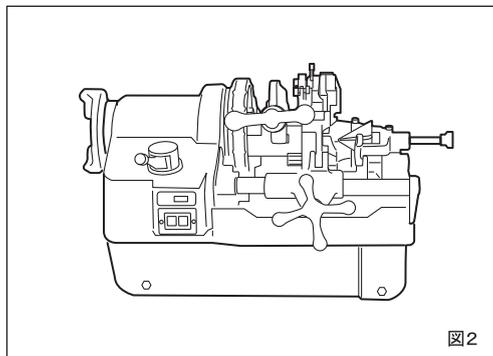


図2

## 2. マシンの設置 (図3)

マシンは水平な場所に設置して下さい。  
N100Aは平らな所に設置した場合でも後部スクロール側が高くなるように設計されています。  
150Aは後部スクロール側が必ず1~2cm高くなるように設置して下さい。

### ⚠ 注意

後部スクロール側が低くなると、パイプの後部等から油が流れ出て床を汚したり、油の浪費につながります。

### マシンの設置

後部スクロール側 平行 後部スクロール側が1~2cm高くなるのは良い  
が下がっている

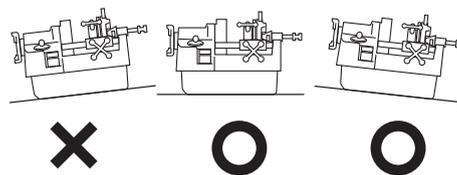


図3

## 3. 使用するオイルについて (図4)

・タンク内に付属品のねじ切り油剤を入れてください。ねじ切り油は必ずREXの純正ねじ切り油剤をご使用ください。

- ・ステンレス管用「ミヤガワ100SW-R」(黒缶)
- ・ステンレス管用「ミヤガワ100SW-B」(白缶)
- ・上水道管用「ミヤガワ50W-R」(青缶)
- ・一般配管用「ミヤガワ246-R」(赤缶)

ステンレス管用「ミヤガワ100SW-R」「ミヤガワ100SW-B」はステンレス管のねじ切りにだけ使用してください。  
その他の管種に使用すると正しいねじが切れない場合があります。



- ステンレス管用
  - ・ミヤガワ100S WR16 L/4L
  - ・ミヤガワ100S WB16 L
- 上水道管用
  - ・ミヤガワ50 WR16 L/10L/4L
- 一般配管用
  - ・ミヤガワ246 -R18 L/4L

図4

## 4. パイプサイズに合ったダイヘッドを取付ける (図5、6)

ねじを切るパイプサイズに合わせてダイヘッドを取付けてください。

### ■ダイヘッドの取付け方

- ①ダイヘッドの取付け軸を往復台のダイヘッド取付け穴に合わせ、ダイヘッドを上下に動かしながら、往復台に当るまで押し込みます。
- ②そのままダイヘッドを下ろし、正しくセットされているか確認します。

※ダイヘッドを取り外すときは、逆の手順で引き抜いてください。

### ダイヘッドの取付け


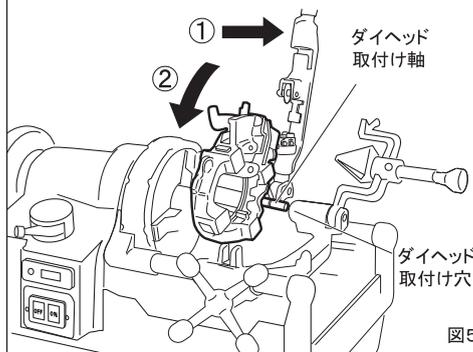


図5

# 作業の準備 (ダイヘッドの取付け・チェーザ (刃物) の取付け・取外し)

## ■ N100Aのみ

N100Aはダイヘッドの取付け穴が2箇所あります。  
取付けるダイヘッドに合った取付け穴を使用し、固定ダイヘッド受けも操作してください。

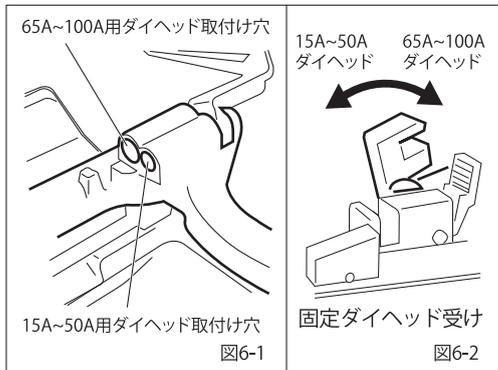


## 5. チェーザ (刃物) の取付け・取外し

・ダイヘッドにチェーザを取付けます。ダイヘッドに合った方法で正しく取付けてください。  
(ダイヘッドをマシンから外す必要はありません)


### ■ 自動切上ダイヘッドのチェーザの取外しかた (図7、8) ( N100A: 1/2B (15A) - 2B (50A) 用 )

- ①ダイヘッドをオープン(切上レバーがブロック溝から外れ、チェーザが開いた状態)にしてください。(図7-1)
- ②位置決めノッチを位置決めピンから外し(図7-2)案内セットノブを図8の矢印の方向へいっぱい引くと、3番と4番のチェーザが取外せます。
- ③ダイヘッドを起すと1番と2番のチェーザが取外せます。

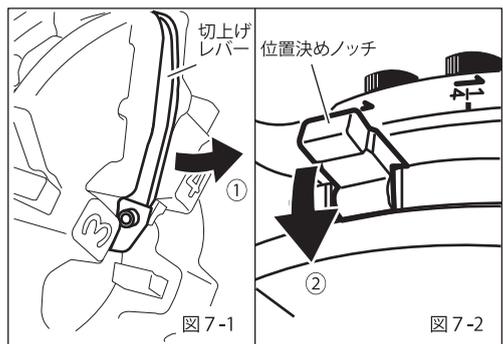

### ■ チェーザの取付けかた

- ①ダイヘッドをチェーザの取外した状態にします。
- ②ダイヘッドの3番と4番の溝番に同じ番号のチェーザをチェーザノッチにはまり込むまで差し込んでください。
- ③次にダイヘッドを起こして1番と2番のチェーザを同じ溝番に差し込んでください。
- ④案内セットノブを戻すとチェーザは刃に向って入っていきます。  
※チェーザが入らないときはチェーザを少し上下に動かしもう一度繰り返してください。
- ⑤位置決めノッチを位置決めピンに合わせてはめ込んでください。  
※チェーザは4枚がセットになっていますのでセット以外のチェーザを入替えてねじを切るとねじがうまく切れないことがあります。必ずチェーザはセットで使用してください。

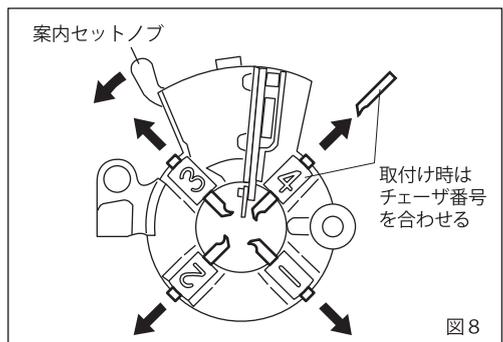

## 作業の準備 (チェーザ (刃物) の取付け・取外し)


### ■ 古いダイヘッドのチェーザの取外しかた (図9、10)

〈 N100A、150A:2<sup>1</sup>/2B(15A)– 4B(100A)用 〉

〈 150A:5B(125A)– 6B(150A)用 〉


① 位置決めノッチを位置決めピンから外し、位置決めノッチ部を矢印方向へ一杯まで寄せます。

② 古い板を図のように右に寄せて、(ねじ切りで切り上げた状態)ダイヘッドを下げるとダイヘッドの上部の1番と2番のチェーザが抜き取れます。

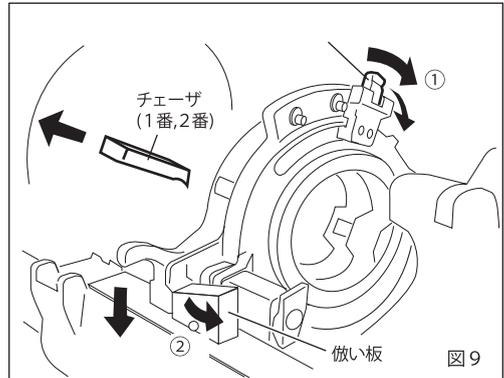

③ 次にダイヘッドを止めているダイヘッド開放レバーのつまみを引いてダイヘッドを図のように起こします。

④ 更にダイヘッドの持ち手を手前に引くと、3番と4番(5番)のチェーザが取り外せます。

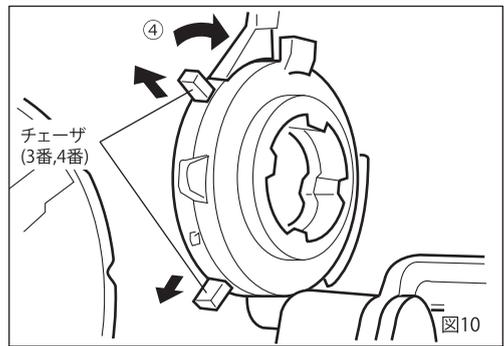

### ■ チェーザの取付けかた (図11、12)



① 位置決めノッチを位置決めピンから外し、位置決めノッチ部を矢印方向へ一杯まで寄せます。

② 古い板を図のように右に寄せて、(ねじ切りで切り上げた状態)ダイヘッドを下げ、ダイヘッドの上部の1番と2番のチェーザをチェーザノッチにはまり込むまで差し込んでください。

③ ダイヘッドを起こし、ダイヘッド持ち手を手前に引き、ダイヘッドの3番と4番(5番)の溝に同じ番号のチェーザを入れます。

※チェーザは4枚がセットになっていますのでセット以外のチェーザを入れ替えてねじを切るとねじがうまく切れないことがあります。必ずチェーザはセットで使用してください。

※チェーザがうまく溝に入らないときは、無理に入れようとせず、切粉などの異物が入っていないか確認して、再度入れてください。

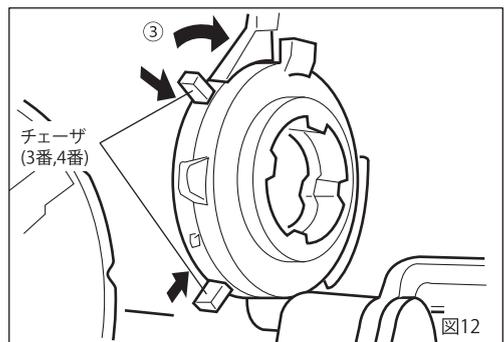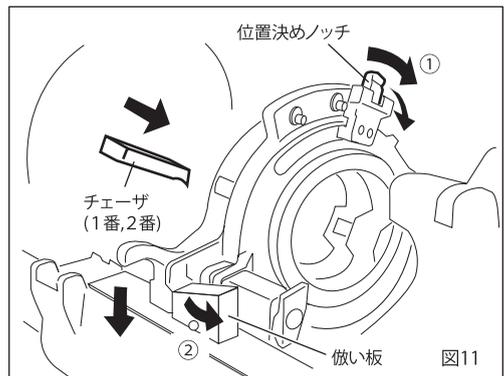


# 作業の準備 (パイプの取付け・取外し)

## 6. パイプの取付け・取外し (図13)

### ⚠ 警告


- ・運転中や、スイッチをOFFにした直後など、回転中は絶対にパイプの取付け、取外し等は行わないでください。まき込まれて事故やケガの原因となりますので、完全に回転が停止するのを確認してから作業してください。
- ・パイプの取付け、取外しの際は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。不意に作動して事故やケガの原因となります。

- ①スクロールおよびチャックをパイプ径より大きく開き、パイプをスクロール側から差し込んでください。(短管の場合はチャック側から差し込みます。)
- ②スクロールを締めてから、右手でパイプを支え左手でチャックを軽く締めてパイプにチップをよくそわせてから強くパイプを締め付けます。
- ③パイプの取外しは、反動をつけて締め付けホイールを逆方向に回せばチャックが緩みます。次にスクロールを緩めてパイプを取外してください。

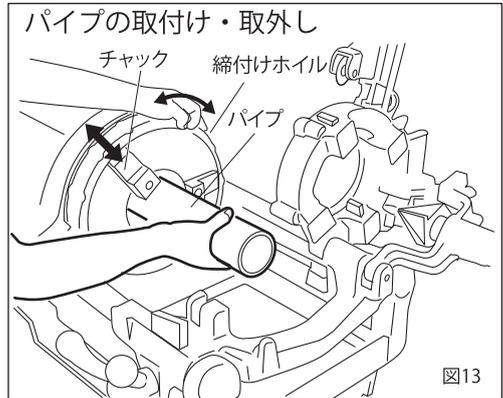

### ■短管ねじ切りのパイプのつかみ方 (図14)


- ・パイプをチャックで軽くつかみ、パイプの切り口をチェーザの切刃に軽く当てて支えながら、もう一度ハンマーチャックを叩き締め付けてください。但し、パイプをチャックのチップ端面より90mm以上出してチャッキングしてください。

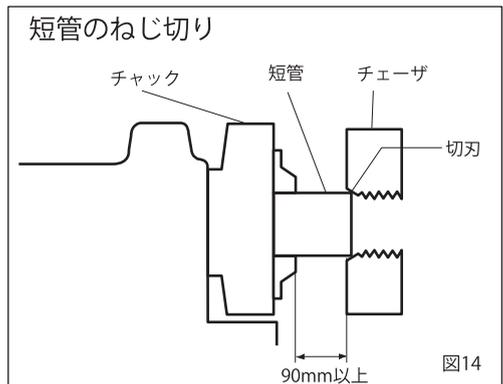

### ■長尺パイプの場合 (図15)

- ・長尺パイプのねじ切り作業を行う場合は、歪みなどで回転中にふれたり、材料の重みで機械が不安定にならないようにパイプ受台を使用してください。

<p>REXパイプ受台「Hi-サポート」を使用してください。</p> <p>品名: Hi-サポート      品番 NO.170050</p> <p>加工時の長尺パイプを安定して支えます。</p>	<p>図16</p>
--	------------

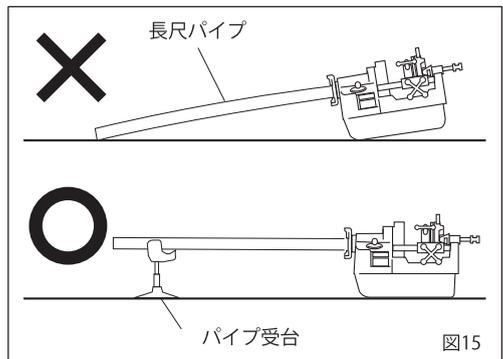

### ⚠ 警告

パイプ受台を使用しないと、正しいねじが切れなかったり、機械の故障や事故、ケガの原因となります。

# 作業の準備 (使用する電源について)

## 7. 使用する電源について (図17)

マシン側面にある銘板に記載されている電圧を確認し、その表示に合った電源を使用してください。延長コードを使用する場合は出来るだけ太く、短いものを使用してください。

接続に細くて長いコードを使用すると、マシンが止まる場合があります。

使用電圧は±10%の範囲で使用してください。この範囲を越えるとコンデンサを痛めるなど、故障の原因となります。

### ⚠ 警告

ご使用のときは、必ずアース線を接続してください。感電の恐れがあります。アース付コンセントを使用する時は、付属品のアース付アダプターを外してご使用ください。

## 電源



AC100V 20A  
以上の電源に接続

図17

## ■100Vと200Vの切替え (図18、19)

### ⚠ 警告

切替えを行う前には必ずマシンのプラグをコンセントから外しておいてください。

### ○N100Aの場合

①本体側面にある切替えスイッチのカバーを付属のプラスドライバーで取り外します。

②スナップスイッチを100V側または200V側に倒してください。200Vに合わせ、電源に接続すると切替えスイッチの横にあるランプが点灯します。(100Vの場合は点灯しません)

③スイッチカバーを必ず取付けてください。

### ○150Aの場合

本体裏側にあるキャプタイヤコードの取付け位置で切り替えます。

※100Vと200Vで使用するキャプタイヤコードが異なりますので、各々専用のものを取付けて使用してください。

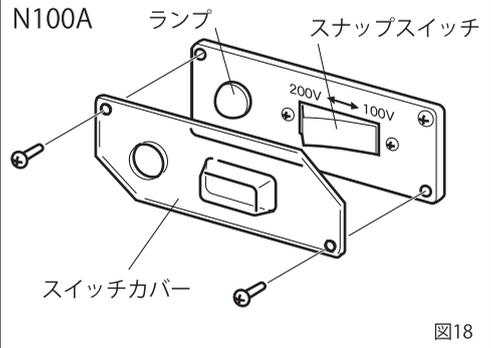


図18

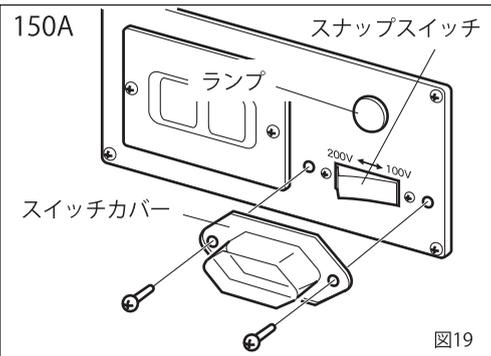



図19

## ■差し込みプラグの交換 (図20)

 
200Vで使用されるときは、差し込みプラグの交換が必要な場合があります。交換するときは100V用ゴムプラグを外し、200V電源のコンセントに合ったプラグに交換してください。

### ⚠ 警告

200Vの場合も同様に必ずアース線を接続してください。



100V用  
ゴムプラグ

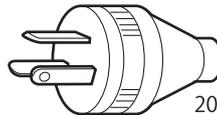

200V用  
ゴムプラグ

図20

# 作業の準備 (変速ハンドルの操作、作業前の点検)

## 8. 変速ハンドルの操作 (図21、22)

加工を行うパイプサイズに合わせて変速ハンドルを操作し、回転数を変えてください。

### ■N100Aの場合

作業内容		回転	高速	中速	低速
ねじ切り	1/2B~3/4B		○		
	1B~2B			○	
	2 1/2B~4B				○
切断			○		

表3

### ■150Aの場合

作業内容		回転	高速	低速
ねじ切り	2 1/2B~3B		○	
	3 1/2B~6B			○
切断			○	

表4

※変速ハンドルは主軸が回転中でも停止中でも操作できます。

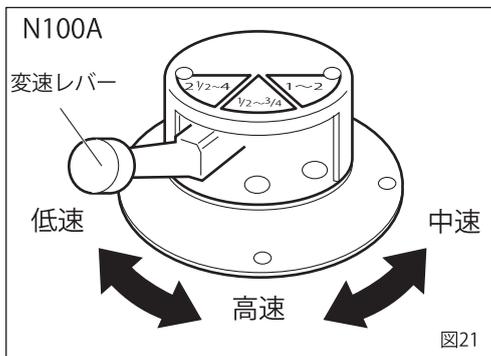


図21

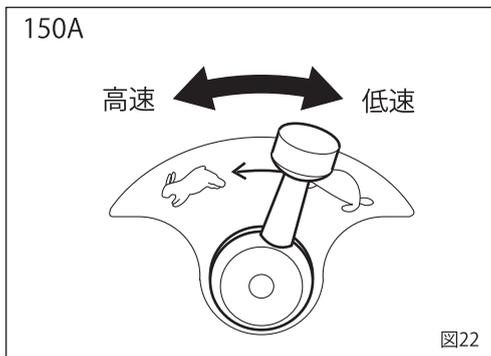


図22

# 作業の準備 (作業前の点検)

## ⚠ 警告

切断、ねじ切り等の作業をおこなう前に、必ず以下の項目についてチェックしてください。異常があった場合は「修理・サービスを依頼される前に」の項目に症状を照らし合わせ、該当する指示に従ってください。そのまま使用されますと、事故やケガの原因となります。


### 9. 作業前の点検

- ① 本体のスイッチをONにし、主軸を回転させてください。
  - ・ モータからの異音や異臭等がないか確認してください。
  - ・ 取付けたパイプが振れを起こしていないか確認してください。振れ等がある場合はパイプを取付け直してください。
- ② ダイヘッドから出るねじ切り油が適正な量であることを確認してください。
  - ・ (図 24-1) ダイヘッドから出るねじ切り油の量が少ないときは、タンク内のねじ切り油の量が、ストレーナが十分に隠れるだけ入っているかを確認してください(図 24-2)。少なければねじ切り油を補充してください。


## ⚠ 注意

ねじ切り油を補充しても、ダイヘッドから出るねじ切り油の量が少ないときは、当社営業所までお問い合わせください。


- ③ 数分間無負荷で回転させてください。
  - ・ モータに異常な発熱等がないか確認してください。
- ④ 本体のスイッチをOFFにして回転を停止させてください。
  - ・ すぐに回転が停止することを確認してください。

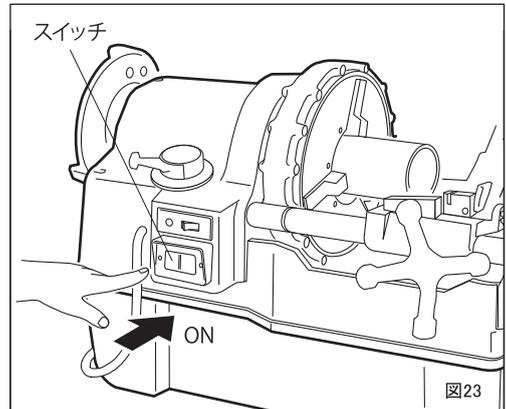

### ねじ切油量の確認/ダイヘッド

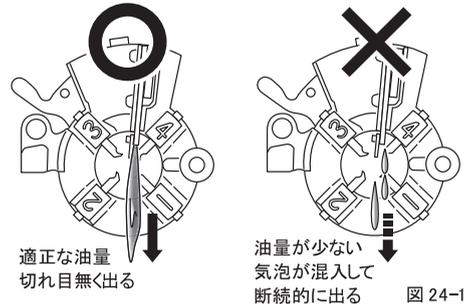

### ねじ切油量の確認/タンク内

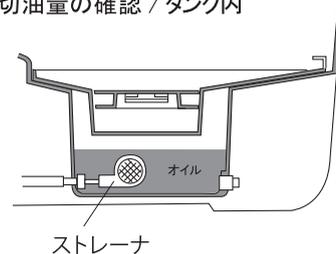

# 作業の準備 (パイプの切断)

## 10-1. N100Aによるパイプの切断

ステンレス管を切断する場合は、ステンレス管用カッタ刃 (品番: 135077) をご使用ください。

- ① 使用しないダイヘッド・リーマを起こしてください。
- ② パイプの切断箇所を定めてパイプをしっかり固定します。
- ③ カッタハンドルをカバーから赤線が出るまで回してください。

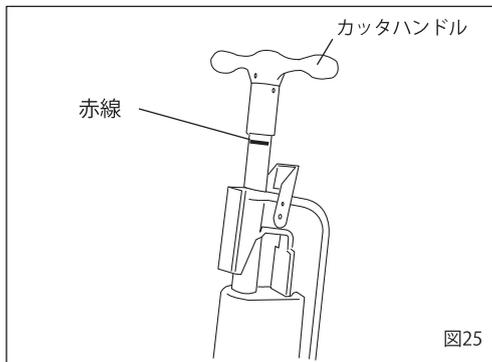


図25

- ④ パイプカッタをパイプ径より大きくひらいてパイプカッターの前後を往復台の受け溝に入れます。
- ⑤ 切断箇所に刃の位置を合わせてカッタノッチレバーを押しながら、刃とローラがパイプに軽く当たるところまで近づけてください。(図26)

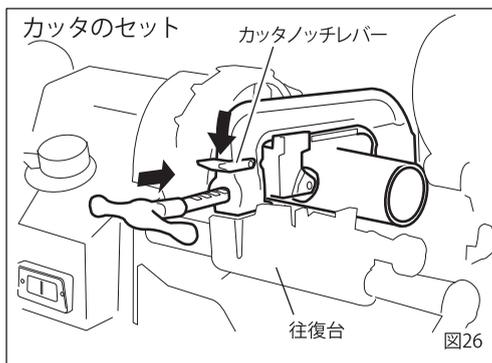


図26

- ⑥ マシンのスイッチを入れ、カッタハンドルをパイプ1回転につき1/2回転以内の割合で回してください。

※強い力で無理にハンドルを回すと切り口がだ円形に歪み、ねじの仕上がりに影響があります。

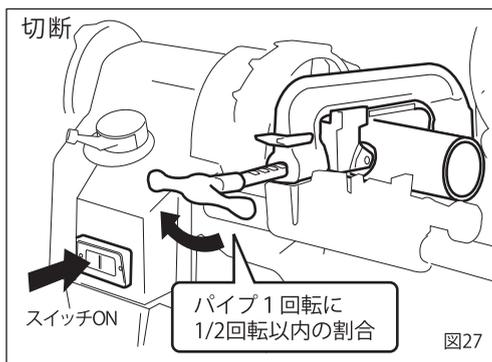


図27

- ⑦ 切断が終了したら、カッタハンドルをカバーから赤線が出るまで反時計方向に回してからカッタを起こしてください。

※カバーから赤線が出た状態でさらにハンドルを反時計方向に無理に回そうとすると、ハンドルねじがつぶれることがあります。赤線が出たらそれ以上ハンドルを回さないでください。

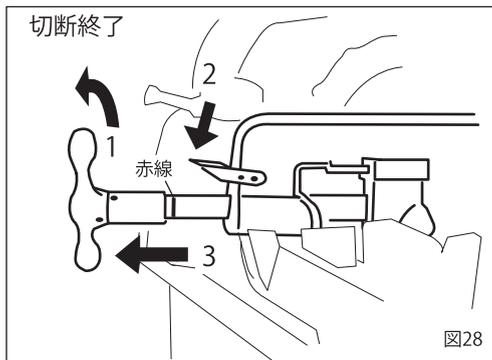


図28

### ⚠ 注意


カッタは必ず正しい位置にセットしてからパイプを回転させてください。カッタの位置がずれていると、パイプに有害な傷を付けたり、本体を破損する恐れがあります。

## 作業の準備 (パイプの切断)

### 10-2. 150Aによるパイプの切断


ステンレス管を切断する場合は、ステンレス管用カッタ刃  
(品番:135077)をご使用ください。

- ①使用しないダイヘッド・リーマを起こしてください。
- ②パイプの切断箇所を定めてパイプをしっかり固定します。
- ③ノッチノブを引き、ガイドBを最大径の位置にセットします。
- ④カッタハンドルを反時計方向に回し、ガイドAをいっぱいまで戻します。(図29)

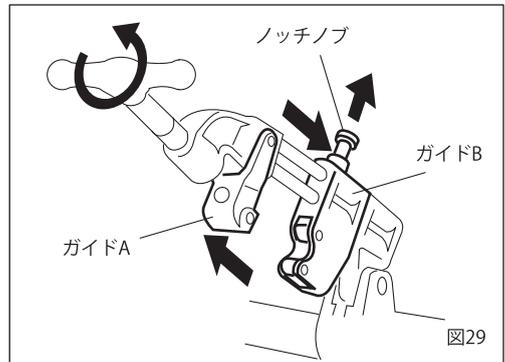

- ⑤カッタを倒してパイプの切断箇所にカッタ刃の位置を合わせながら、ノッチノブを引いてガイドBをパイプに近いところにセットします。
- ⑥カッタハンドルを時計方向に回し、ローラとカッタ刃をパイプに軽くそわせます。
- ⑦スイッチをONにし、カッタハンドルをパイプ1回転に1/2回転以内の割合で回しながら切断してください。(図30)

※強い力で無理にハンドルを回すと切り口がだ円に歪み、ねじの仕上がりに影響があります。

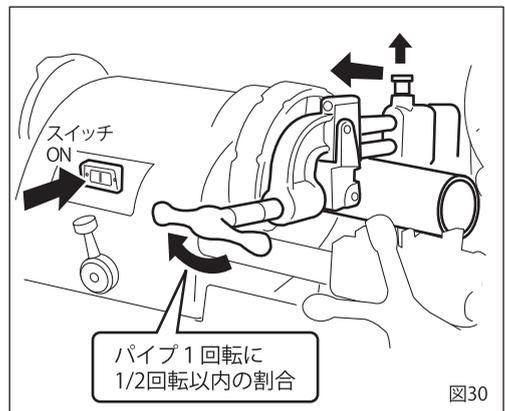

### ⚠ 注意


カッタは必ず正しい位置にセットしてからパイプを回転させてください。カッタの位置がずれていると、パイプに有害な傷を付けたり、本体を破損する恐れがあります。

# 作業の準備 (パイプの切断)

## 11. 超硬カッタによるパイプの切断

N100A-TC、150A-TCには超硬カッタが標準装備されています。また、N100A、150Aにも超硬カッタ(オプション)を取付けて使用することができます。超硬カッタでの切断は、以下の手順に従ってください。

### ■各部の名称

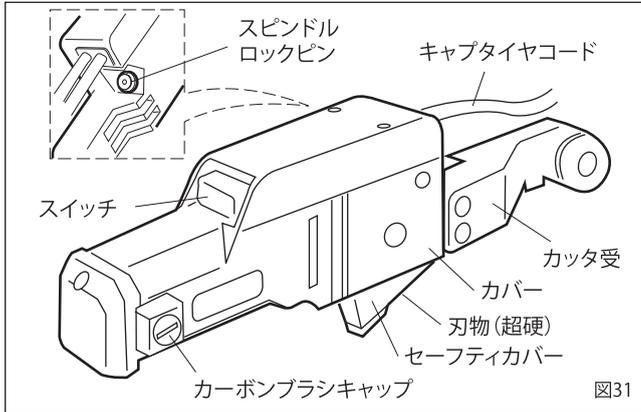

### ■超硬カッタ仕様

	N100A	150A
形式	TC-100	TC-150
品番	170306	170307
切断能力	15A~100A	65A~150A
切断可能パイプ	SGP、各種被覆鋼管	
電源	100V(50/60Hz)	
モータ	シリースモータ	
無負荷回転数	3100 min <sup>-1</sup> (60Hz)	
周速	633 m/min(60Hz)	
質量	3.98kg	4.89kg
寸法	410(L)×78(W)×125(H)	460(L)×78(W)×143(H)
刃物の材質 形状	超硬φ65(外径)×φ25(内径) ×1.6(厚み)×50(刃数)	

表 5

六角棒スパナ	4mm、6mm 各1本
プラスドライバー	1本
片口スパナ	13mm 1本(N100A-TCのみ)
全超硬刃	(品番 No.170310)本体付き 1枚

表 6


## 1.コードプラグの接続

パイプマシンのキャプタイヤコードを超硬カッタのパイプマシン接続用コネクタに接続してください(図32-1)

マシンを200Vで使用する場合は別々に配線し、超硬カッタはAC100Vで使用してください。(図32-2)

### ⚠ 注意

- ・接続作業はマシン本体、超硬カッタ両方の電源スイッチをOFFにし、差し込みプラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。不意に起動して、事故やケガの原因となります。
- ・このコンセントは超硬カッタ専用です。他の工具類等に使用しないでください。
- ・超硬カッタはAC100V専用です。AC100V以外の電源には接続しないでください。

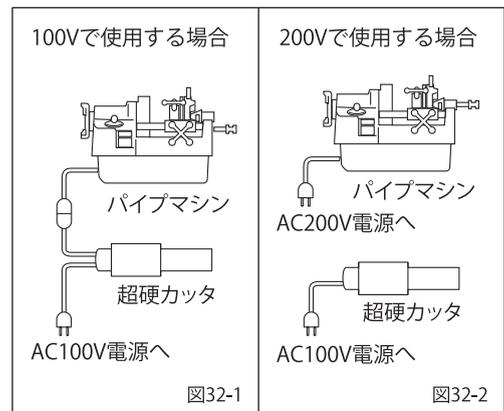


# 作業の準備 (パイプの切断)


## 2. 切断作業

- ① 切断するパイプは必ずしっかりとチャッキングしてください。  
(締付けホイールを3回以上)
- ② セーフティカバーの切断目盛を切断位置に合わせ、パイプマシンのスイッチをONにしてください。(図33)

※小径のパイプを切断するときは、できるだけチャックに近い所で切断してください。

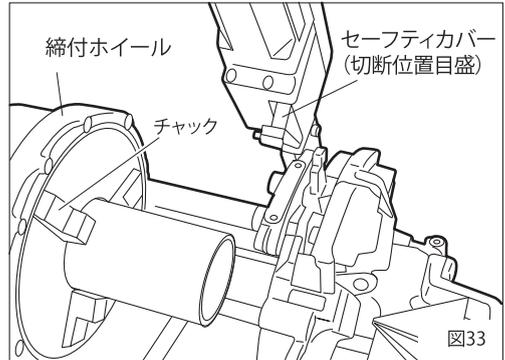

- ③ パイプが回転をはじめたらカッタのスイッチをONにして、カッタをすずかにパイプにのせてください。切れ目が入り安定するまで往復台は保持しておきます。(図34)  
このとき、絶対にカッタをパイプに押し付けしないで、カッタの自重で切断するようにしてください。

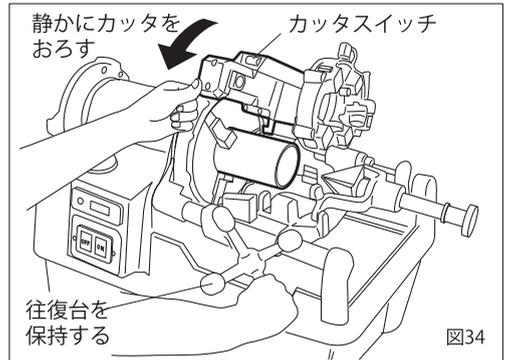

### 警告

切断時に本体をパイプに押し付けしないでください。

・超硬カッタは自重によってパイプを切断します。押し付けると刃物が本体を破損させるだけでなく、事故やケガの原因となります。

長尺パイプの切断には、パイプ受台を使用してください。

・材料の切り落とし側が長いときは、切り落とし側に安定性のよい台を設けてください。  
・切り落とし寸前や切断中に、材料の重みで刃物が挟み込まれないように受台を設けてください。パイプ受台がないと、刃物がパイプに挟み込まれて、刃物やモータが破損したり、事故やケガの原因となります。


刃物は割れることがあります。

・作業中は必ず保護メガネを着用し、手や顔などを近づけないようにしてください。破片などが飛散し、事故やケガの原因となります。

## 3. 切断終了 (図35)

- ① まずカッタのスイッチをOFFにしてから、マシンのスイッチをOFFにします。
- ② 刃物とパイプの回転が停止したのを確認してから、カッタを起こしてください。

※切断中、パイプに異常な負荷がかかった場合、スイッチに内蔵されたサーキットプロテクタが作動し、自動的にモータが停止するようになっています。再度切断を行う際には、原因を取り除いた上でスイッチをONに入れ直してください。

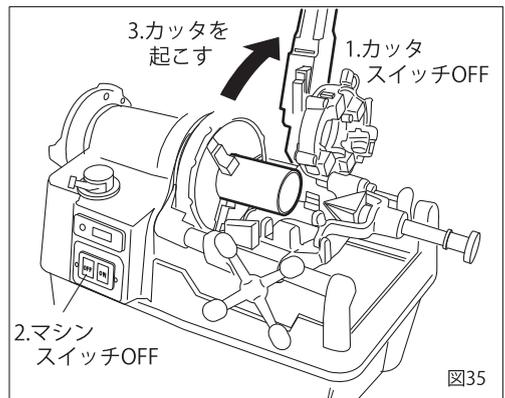

# 作業の準備 (パイプの切断)


## 警告

付属品を交換する際には、カッタ本体のスイッチをOFFにし、差し込みプラグを電源から抜いて作業を行ってください。

### 1. 刃物の交換


- ①カバーの止めねじを外し、カバーを取外します。(図36)
- ②スピンドルロックピンを押して、刃物の回転を固定しておきます。
- ③カッタ取付けボルトを付属の六角棒スパナで時計方向に回転させて刃物を取外し、新しい刃物を取付けます。

※カッタ取付けボルトは左ねじです。締付け方向が普通のねじとは逆になっています。

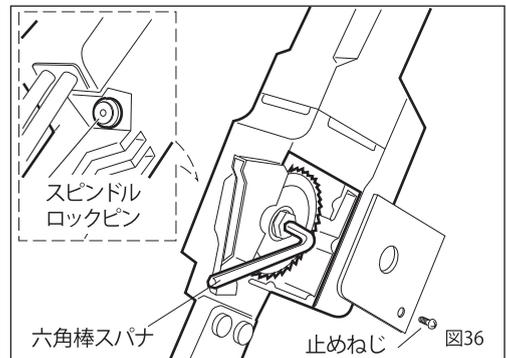

- ④刃物の取付け方向はREXマーク及び文字が刻印されている面を表に向けて取付けてください。(図37)
- ⑤刃物の交換が終わったら、必ずカバーを取付け、止めねじをしっかりと取付けてください。

※刃物は純正部品をお使いください。  
※スピンドルロックピンが確実に戻ったことを確認してからスイッチを入れてください。

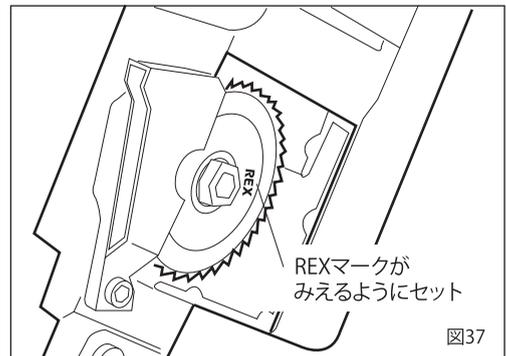

## 警告


刃物は必ず純正部品をお使いください。  
・純正品以外のものを使用されますと、機械の故障や事故、ケガ等の原因となります。  
刃物の取付け方向や位置を確認してから使用してください。  
・機械の故障や事故、ケガなどの原因となります。

### 2. カーボンブラシの交換

- ①カーボンブラシ取り替え口の蓋をマイナスドライバー等で外して中にあるカーボンブラシを交換してください。(図38)

※摩耗が大きくなると故障の原因となります。定期的に点検し、長さが摩耗限度線(残り約5mm)ぐらいになりましたら新品と交換してください。

※必ず2個セットで交換してください。  
※カーボンブラシは当社指定のものを使用してください。  
(カーボンブラシ No.21)

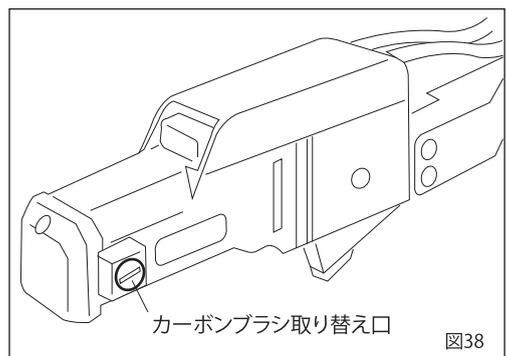

# 作業の準備 (パイプの切断、面取り)

## ■他の切断機で切断するときの注意


パイプ切断はなるべくマシン装着のカッタを使用してください。他の切断機を使用する場合は必ず図39-Aの様にパイプ芯と端面が直角になるように切断してください。図39-BやCの様に切断されたパイプでねじ切りを行うと、不良ねじの原因になることがあります。図39-B、Cの様な切断は、以下の様な原因で起こりますので注意してください。

図39-Bの場合

- 切断機の軸受部にガタが生じたとき。
- 砥石を必要以上に強く押しつけたとき(特に大径パイプの場合)
- 切断のときにパイプを傾けてつかんだとき。

図39-Cの場合

- 小さくなった砥石で大径パイプを2~3回つかみ替えて切断をしたとき。

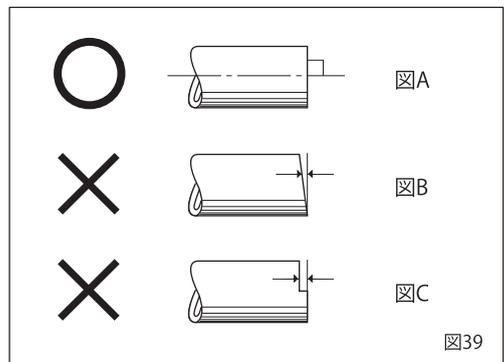

### ⚠ 注意

切断面にガタや段差があると、正常なねじが切れないばかりでなく、機械の破損、事故やケガなどの原因となります。

## 12. 面取り (図40、41)

・パイプカッタで切断した後は必ずリーマで内面取りをしてからねじ切りをしてください。



### ⚠ 警告

リーマはあまり強い力でパイプに押し付けしないでください。パイプに有害な傷をつけたり、本体を破損する恐れがあります。またリーマ刃は鋭利な刃物ですので、直接手で触れないでください。ケガの原因となります。

- ①使用しないダイヘッドとカッタをおこしてください。
- ②リーマをたおして、往復台にセットしてからリーマ握りを押しリーマを突きだします。
- ※ただしパイプがながい状態でチャックにつかんでいる場合はリーマ軸を押さなくても面取りができます。
- ③握りを反時計方向に回してホルダーにセットします。(図40)
- ④スイッチを入れてパイプを回転させてから送りハンドルでリーマをパイプに押しつけ、パイプが1/2回転以上したらリーマをパイプからはなしてください。これで面取りは完了です。(図41)

### ⚠ 注意

ステンレス管をご使用の場合は、ねじ切り加工の回転と同じ回転で面取り加工をしてください。

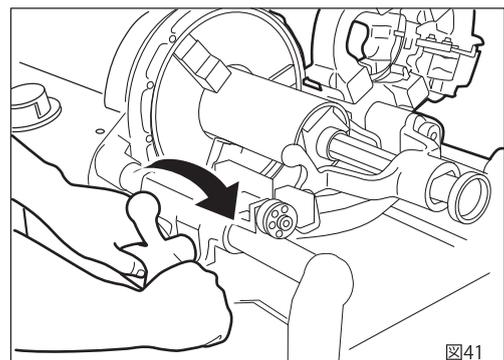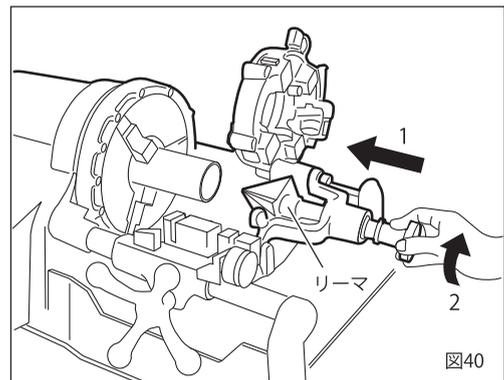

# 作業の手順 (自動切上ダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A)

## 13. 自動切上ダイヘッドによるねじ切り(1/2B~2B)

1/2B(15A)~2B(50A)のねじ切り(N100Aのみ可能)には自動切上ダイヘッドを使用します。取付けられているダイヘッドがパイプサイズに適合しているか確認してください。

ねじ切りするパイプ径に合ったダイヘッド及びチェーザを使用してください。ステンレス管へのねじ切りは、ステンレス管用チェーザを使用してください。

### 警告

- ねじ切りの開始時(図45:パイプに切刃が当たった状態)に往復台の先端が受パイプの赤線の右側(図42矢印の範囲)にあることを確認してください。  
赤線が往復台に隠れた状態からねじ切りを行うと、ねじ切りに往復台が本体に当り、事故や破損の原因となります。
- ねじ切り作業中に回転が停止した場合は、すぐにスイッチを切り、コンセントを外してください。モータの故障や火災の恐れがあります。

- ①希望するサイズにセットされているか確認してください。  
サイズ変更をする場合(図43)
  1. 位置決めノッチを図43の矢印(1)の方向に倒す。
  2. サイズ表示プレートに表示されている希望のパイプサイズに位置決めノッチを合わせる。(2)
  3. 位置決めノッチを矢印(3)の方向に倒しながら、ノッチの溝に位置決めピンをはめ込む。
- ②案内セットノブを矢印(4)の方向に押し上げて、ダイヘッドをセットの位置にしてください。(図43)スイッチを入れると、オイルはダイヘッドから自動的に注油されます。
- ③送りハンドルを時計方向に回して、パイプにダイヘッドを押しつけ、チェーザを喰い付かせてください。(図44)
- ④ねじが3~4山切ればあとは自動的にねじが切れ、ねじが規定の長さになると、切上げレバーによりチェーザが自動的に開きます。
- ⑤送りハンドルを反時計方向へ回してダイヘッドをパイプから離します。

### 警告


- 自動切上ダイヘッドは、切り上がりの時などに急に開きますので、油や切粉が飛び散る恐れがあり、事故やケガの原因となりますので、作業中は手や顔を近づけないようにしてください。

## ■ねじ切りの注意事項(図45)


### ①パイプにチェーザを喰い付かせる時のご注意

パイプの先端にチェーザの切刃を軽くあててください。強く当てすぎるとチェーザをいためたりして寿命が短くなります。パイプの先端にチェーザの切刃があたりましたら最初は軽く力を入れて送りハンドルを時計方向に回し、次第に力を加えしっかりと喰い付かせてください。チェーザがパイプに喰い付きますと、引っぱり込まれるようになって送りハンドルに力をかけなくてもひとりでに送り込んでゆきます。



## ねじ切りの開始時の往復台の位置

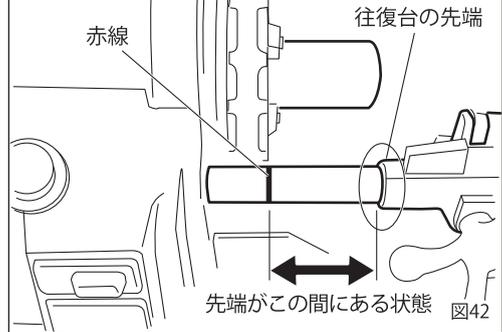

## サイズ変更をする場合

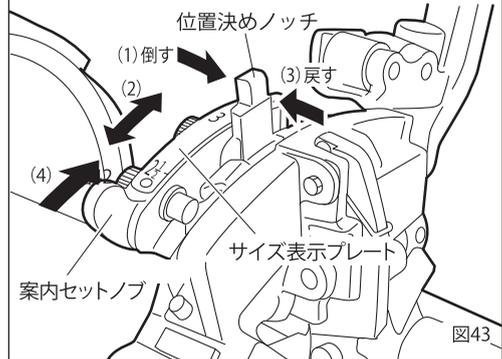

## チェーザを喰い付かせる

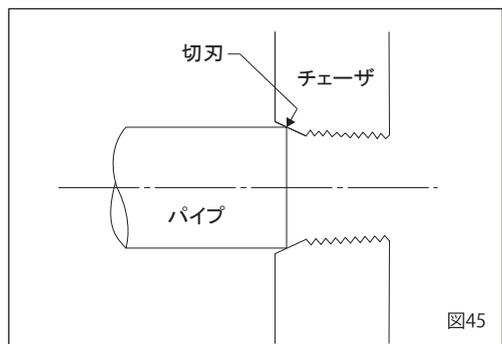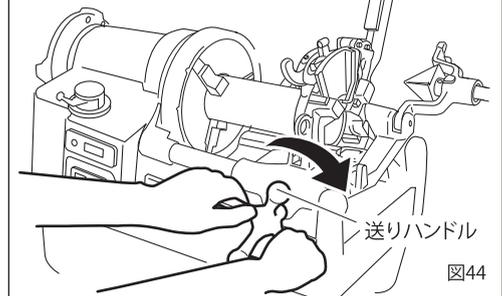


# 作業の手順 (自動切上ダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A)

## ■ねじ長さの調整方法(図46)

- ①切上レバーを押し、チェーザが開いた状態にしてレバー当りボルトを少しゆるめます。
- ②長くする時は、リーマ側へ、短くする時はカッタ側へレバー当りを動かし、調整します。
- ③レバー当りボルトをしっかりと締めつけます。

ひと目盛調整量	1B~11/2B	約1山
	1/2B~3/4B	約1.3山

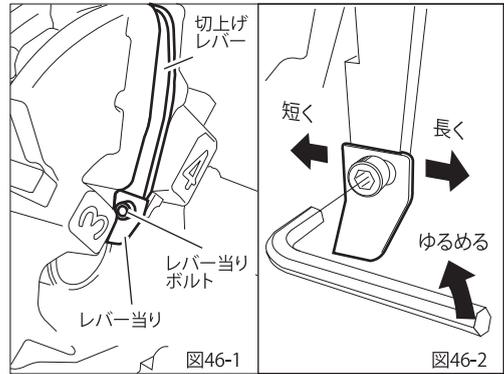

## ■ねじ絞りの微調整(図47)


レックス自動切上ダイヘッドは各サイズ毎にねじ絞りの微調整ができます。位置決めピン固定ボルトをすこしゆるめてください。位置決めピンカラーを「右にまわせば太め」「左にまわせば細め」のねじが切れます。

### ※「位置決めピンカラー」を回すときの注意

まずいったん位置決めピンカラーを3目盛ほど「時計方向」に回し、そして逆方向にもどしながら絞り調整目盛を最適な位置に合わせてください。

ひと目盛調整量	1B~11/2B	約1.5山
	1/2B~3/4B	約2山



※ねじ絞りを調整するときは必ずねじゲージをご使用ください。

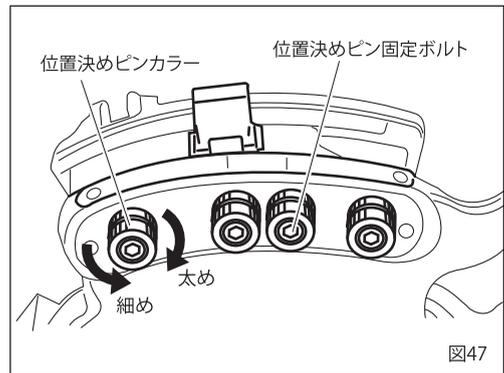

## ■ねじ絞りの調節(図48,49)

ねじ絞りの調整が位置決めピンカラーを一杯に回してもできないときは、次の手順で調整してください。

- ①ノッチ軸をマイナスドライバーで緩めます。
- ②位置決めノッチを押さえながらノッチ軸を外します。
- ③位置決めノッチをその下にあるピンとバネが飛び出さないよう、注意しながら外します。
- ④サイズ調整板を図49①、②のどちらかを選び挿入してください。
- ⑤バネ及びピンを切上げブロックの所定の穴に入れ、位置決めノッチで押さえます。
- ⑥ノッチ軸を切上げブロックに通し、位置決めノッチ、サイズ調整板をセットします。
- ⑦マイナスドライバーでノッチ軸をしっかり締付けてください。

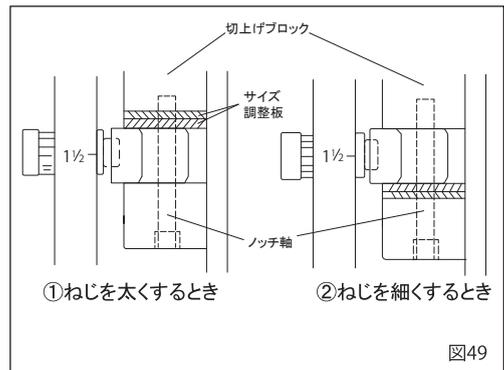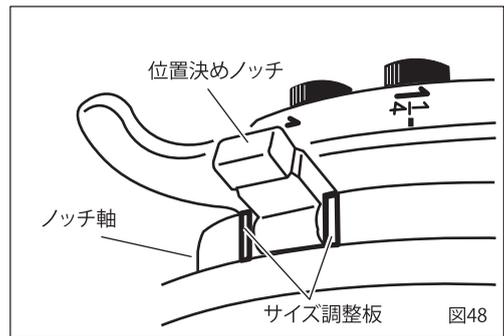

# 作業の手順 (倅いダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A / 150A)


## 14. 倅いダイヘッドによるねじ切り(N100A / 150A)

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>(65A)以上のねじ切りには倅いダイヘッドを使用します。取付けられているダイヘッドがパイプサイズに適合しているか確認してください。

ねじ切りするパイプ径に合ったダイヘッド及びビチューザを使用してください。ステンレス管へのねじ切りは、ステンレス管用チューザを使用してください。


### ⚠ 警告

- ねじ切りの開始時(図45:パイプに切刃が当たった状態)に往復台の先端が受パイプの赤線の右側(図41矢印の範囲)にあることを確認してください。
- 赤線が往復台に隠れた状態からねじ切りを行うと、ねじ切り中に往復台が本体に当り、事故や破損の原因となります。
- ねじ切り作業中に回転が停止した場合は、すぐにスイッチを切り、コンセントを外してください。モータの故障や火災の恐れがあります。

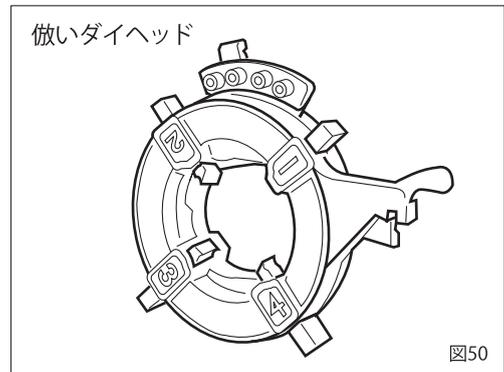


### ■N100Aのみ


- ①往復台の固定ダイヘッド受けを図51-1の矢印の方向に倒し、セット状態を外します。
- ②油切り換えレバーを図51-2の矢印の方向に回し、切削油の出る方向を切り換えます。  
※油切り換えレバーは大きく倒すと吐出する油量が増え、中央に近づけると油量が少なくなります。

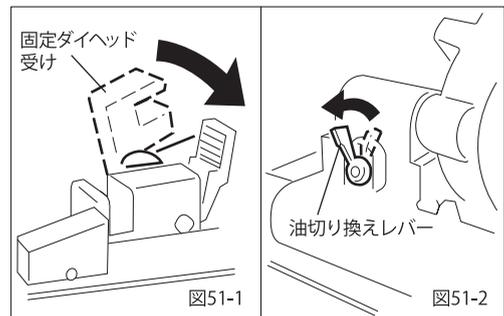

- ①ダイヘッドの位置決めノッチを図52矢印(1)の方向に倒し、(2)ねじ切りを行うパイプサイズにあった位置決めピンに合わせて動かし、(3)ノッチの溝に位置決めピンをはめ込みます。

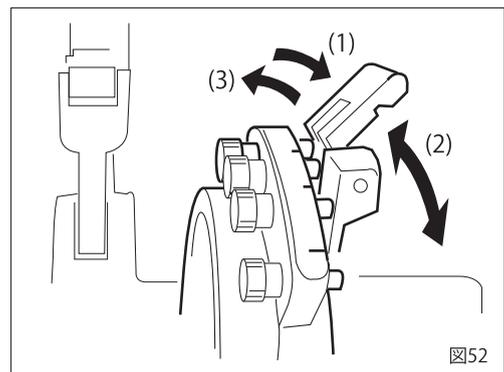

- ②サイズ板を回し、ねじ切りを行うパイプサイズのねじ先をサイズ当りピン凹部に入れます。  
※サイズ板のねじ先が完全にサイズ当りピン凹部に入っていることを確認してください。完全に入っていないとねじ長さが決まりません。

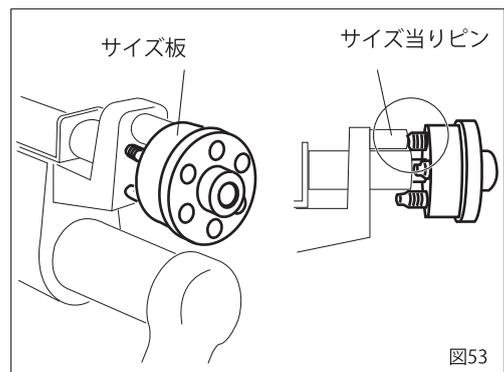


## 作業の手順 (倣いダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A / 150A)


③ マシンの変速レバーを操作し、ねじ切りを行うサイズにあった回転速度に合わせてください。

※ マシンが止まっている状態でも変速は可能です。

※ 変速レバーが入りにくい場合は、ハンマーチャックを手前に手で回しながら変速レバーを入れてください。

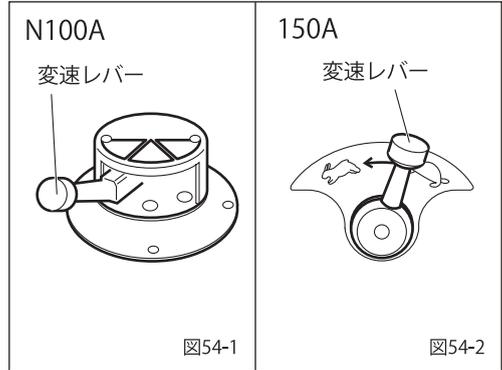

④ マシンのスイッチを入れ、ダイヘッドから切削油が出ていることを確認してください。油量が適量でない場合は吐出量を調節してください。

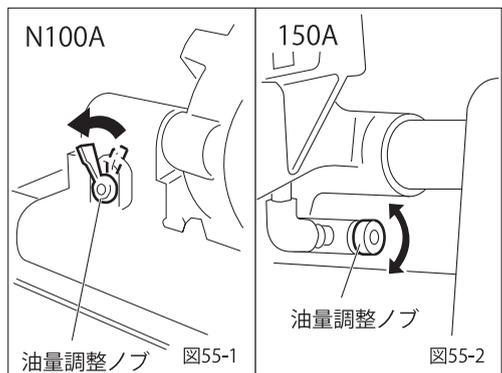


⑤ 送りハンドルを右に回して、パイプにチェーザを押し付けて喰いつかせてください。チェーザの幅いっぱいまで喰い付いたら送りハンドルを放してください。



⑥ ダイヘッド持手が倣い板から落ちるとねじ切り完了です。ダイヘッド持手を手で下に押し付け、チェーザを完全に開いてください。

⑦ マシンのスイッチをOFFにし、送りハンドルを左に回してパイプからダイヘッドを離してください。ダイヘッド持手を上げると、倣い板は自動的に元に戻ります。

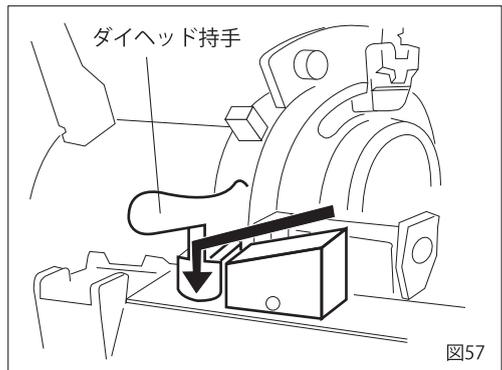


# 作業の手順 (倣いダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A / 150A )

## ■ねじの2度切り機構 (図58)

電源、その他の事情で大径のねじ切りが一度にできない場合


1. サイズ板を「2度切り(1回目)」にセットします。
2. 通常と同じ手順でねじ切りを行います。
3. ねじが切れ上がったたら、サイズ板を「2度切り(2回目)」にセットし、再度ねじ切りを行います。

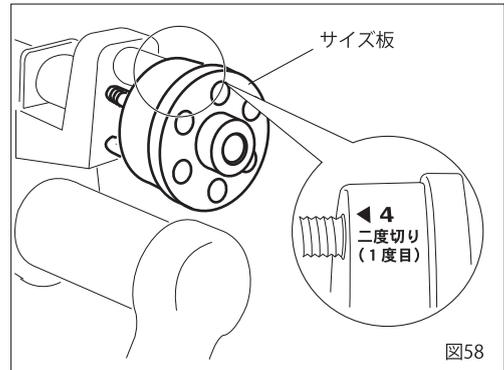

## ■ねじ切りの注意事項 (図59)

### ①パイプにチェーザを喰い付かせる時のご注意

パイプの先端にチェーザの切刃を軽くあててください。強く当てすぎるとチェーザをいためたりして寿命が短くなります。パイプの先端にチェーザの切刃があたりましたら最初は軽く力を入れて送りハンドルを時計方向に回し、次第に力を加えしっかりと喰い付かせてください。チェーザがパイプに喰い付きますと、引っぱり込まれるようになって送りハンドルに力をかけなくてもひとりでに送り込んでゆきます。

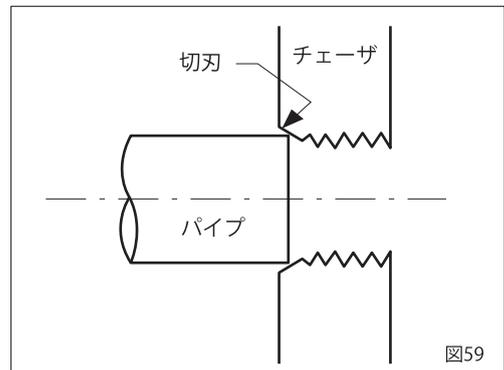

## ■ねじ絞りの微調整 (図60)


各サイズ毎にねじ絞りの微調整ができます。位置決めピン固定ボルトをすこしゆるめてください。位置決めピンカラーを「右にまわせば太め」「左にまわせば細め」のねじが切れます。

### ※「位置決めピンカラー」を回すときの注意

位置決めピンカラーを3目盛ほど「時計方向」に回し、そして逆方向にもどしながら絞り調整目盛を最適な位置に合わせてください。

ひと目盛調整量    21/2B～4B    約1.5山  
                          5B～6B        約1.5山

※ねじ絞りを調整するときは必ずねじゲージをご使用ください。

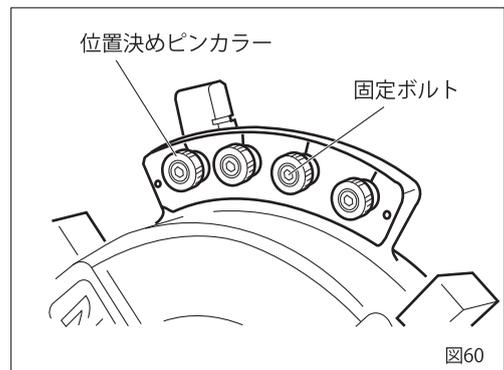

# 作業の手順 (倣いダイヘッドによるねじ切り作業 : N100A / 150A )

## ■ねじ絞りの調節 (図60、61)

ねじ絞りの調整が位置決めピンカラーを一杯に回してもできないときは、次の手順で調整してください。

- ①ノッチ軸をマイナスドライバーで緩めます。
- ②位置決めノッチを押さえながらノッチ軸を外します。
- ③位置決めノッチをその下にあるピンとバネが飛び出さないよう、注意しながら外します。
- ④ サイズ調整板を図62(1)(2)のどちらかを選び挿入してください。
- ⑤バネ及びピンを切上げブロックの所定の穴に入れ、位置決めノッチで押さえます。
- ⑥ノッチ軸を切上げブロックに通し、位置決めノッチ、サイズ調整板をセットします。
- ⑦マイナスドライバーでノッチ軸をしっかり締付けてください。

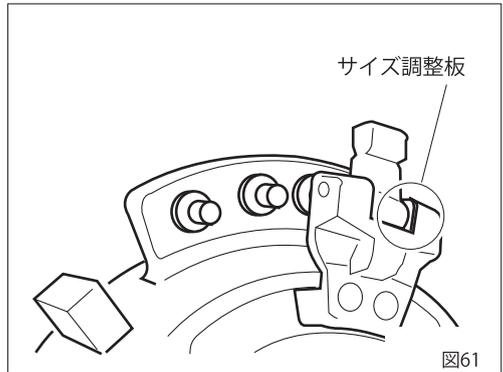


図61

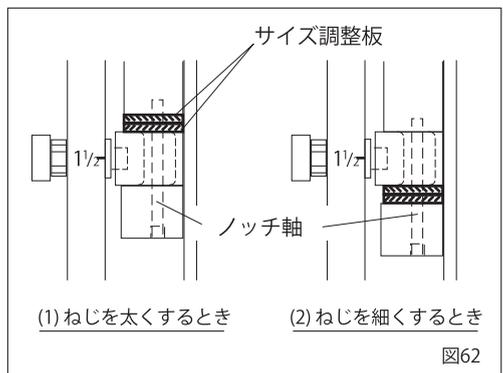


図62

## ■ねじ長さの調整 (図62、63)

ねじ長さの調整は、各サイズ毎に簡単に調整することができます。

- ①サイズ板のサイズ当りのねじを六角棒スパナを使用して回し、調整します。

「右に回すと短く」、「左に回すと長く」なります。

1回転の調整量: 約0.7山

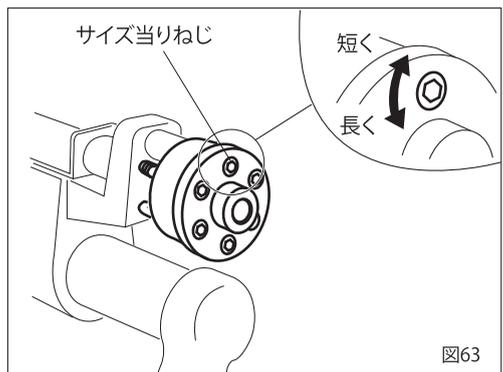


図63

※サイズ当りのねじは必ずノッチがきくところまで回してください。  
再び標準の位置に戻す場合は、サイズ当りねじの赤線位置をサイズ板の側面にあわせてください。

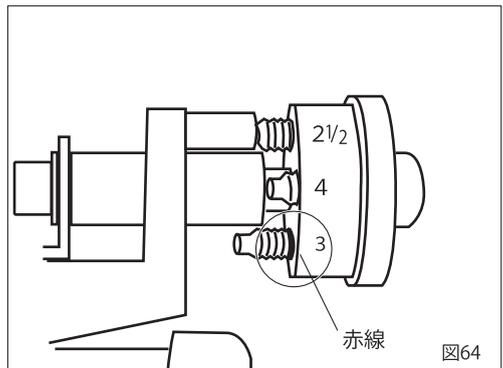


図64

# 作業の手順 (切られたねじについて)

## 警告


切られたねじは「チェーザ(刃物)」、「切削油」などの状態により変化する場合がありますので、必ずねじゲージなどにより確認の上ご使用ください。確認せずに使用すると漏れ、その他の事故の原因になります。特にチェーザを交換した場合は必ず確認を行ってください。

### 15. 切られたねじについて



#### ●ねじ径の確認

ねじゲージによりねじの径が規定に合っているか確認してください。

##### ●日本工業規格によるねじゲージ

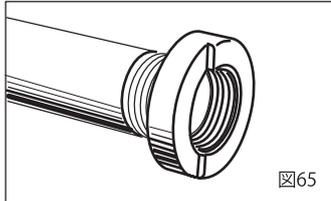

##### ●その他のねじゲージの例

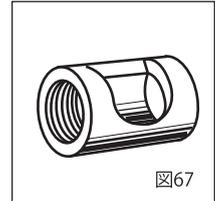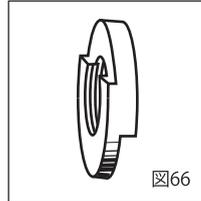

#### ●ねじ山数の確認

ねじが規定通りの長さになっているか、山数により確認してください。

自動切上ダイヘッドによって切られる全ねじ山数

パイプ口径	全ねじ山数	パイプ口径	全ねじ山数
15A(1/2B)	10.5 山	65A(21/2B)	15.5 山
20A(3/4B)	11.0 山	80A(3B)	17.0 山
25A(1B)	10.5 山	90A(31/2B)	18.5 山
32A(11/4B)	11.5 山	100A(4B)	20.0 山
40A(11/2B)	11.5 山	125A(5B)	22.0 山
50A(2B)	13.5 山	150A(6B)	22.0 山

表7

#### ●ねじ山の数え方

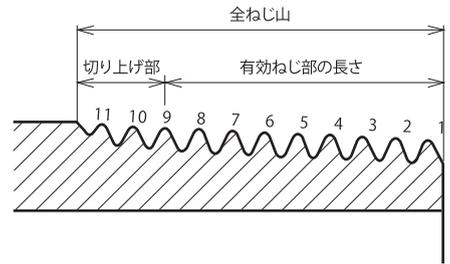


図68

#### ●悪いねじについて

##### ①多角ねじ

多角の場合の見分け方

イ. 油気・汚れをふきとってよく見れば、波を打っているのが目視できれば多角ねじです。

ロ. 指の腹でねじの外周を軽くなげると、はっきり波を打っているのがわかれば多角ねじです。

ハ. 切削中の切粉が、ごろごろと切れ切れに出ます。

##### ②ねじ径の細すぎ、太すぎ

ねじゲージによって見分けます。

##### ③屈折ねじ(手動切上ダイヘッドの場合)

チェーザ幅以上のねじを切る場合には、チェーザ幅以上は偏心ハンドルを徐々に開きながらねじ切りを行いますが、偏心ハンドルをそのままにしてチェーザ幅以上のねじを切ると、テーパはチェーザ幅だけとなり、それを越えてねじ切りした部分だけストレートのねじになります。

##### ④切られたねじの山ヤセ

##### ⑤切られたねじの山欠け

##### ⑥パイプに対してのねじの偏肉切れ

継手との接合に際しては加工したねじのチェックを行うと共に継手のチェック・洗浄・シール剤の選定・シール剤の塗布・ねじ締めトルク・その他接合作業方法を適切に選定、管理してください。

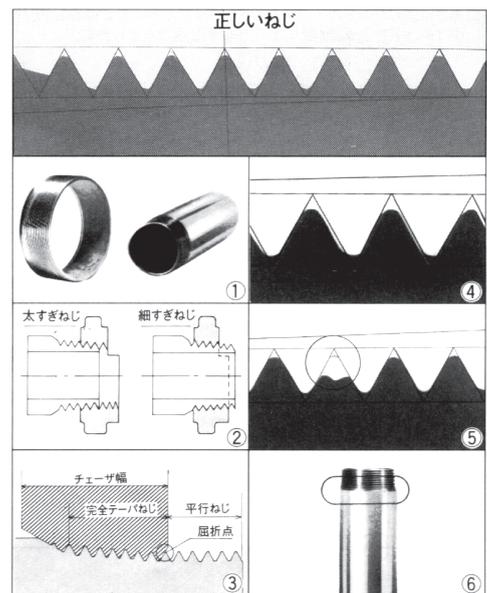


図69

# 特別仕様・特別付属品

## ■特別仕様

### ◎外被覆鋼管のねじ切り仕様(表8)

これらは、配管用炭素鋼鋼管にも使用できます。

- ・一層外被覆鋼管の切断には、カッタにローラ刃をご使用ください。
- ・一層外被覆鋼管は標準仕様でねじ切りができます。

※その他、三相1.5kwモータ仕様、他の電圧仕様、正逆転用などの仕様製作が可能です。

	二層外被覆鋼管
チャック	RT-P型チップ
カッタ	ローラ刃

表8

## ■特別付属品

### ◎ダイヘッド(N100A)

自動切上	(1-1 1/2) NPT(1-2)
手動切上	ガス用・ボルト用 (1/4-3/8・W5/16-7/8)(1-2) (1/2-1 1/2・W1-1 1/4)(2 1/2-3)
	ボルト用 (UNC5/16-2)(M8-52)
	電線管用 (厚鋼・薄鋼) (16-54・19-51)(70-82・63-75)

表9

### ◎ダイヘッド(150A)

NPT用	倣い(2 1/2-4)(5-6)
------	------------------

表11

### ◎チェーザ(150A / 自動切上ダイヘッド用)

ステンレス管用	PT・NPT 倣い(2 1/2-4)(5-6)
鋼管用	NPT 倣い(2 1/2-4)(5-6)

表12

### ◎パイプ受台: Hi-サポート(No.170050)※P.11 図16参照

### ◎ねじ切り油剤: 日本水道協会規格品(JWWA K137)

住宅・都市整備公団推奨品

ミヤガワ50W-R(4L・10L・16L): 上水道管用

ミヤガワ246-R(4L・18L): 一般配管用

ミヤガワ100SW-R(4L・16L): ステンレス鋼管用

### ◎パイプ脚

◎超硬カッタ: N100A用 (TC-100 No. 170306)

◎超硬カッタ: 150A用 (TC-150 No. 170307)

### ◎ニップルアタッチメント(図70)

- ・REXニップルアタッチメントはパイプマシンと併用することにより、簡単にニップルが製作出来るように設計されています。
- ・構造が簡単のため故障がありません。
- ・パイプの一端に規格ねじが切れていれば、全て優れたニップルとして利用することができます。
- ・必要なサイズをお求めください。
- ・使用方法はニップルアタッチメント使用説明書をお読みください。




### ◎チェーザ(N100A)

		1/4-3/8	1/2-3/4	1-1 1/2	1 1/2-2	1-2	2 1/2-3	2 1/2-4	
R (PT)	鋼管	自動切上ダイヘッド		○	○				
		手動切上ダイヘッド	○	○	○	○		○	
	ステンレス管	自動切上ダイヘッド		○	○		巾広○		倣い式○
		手動切上ダイヘッド	○	○	○	○		○	
NPT	鋼管	自動切上ダイヘッド		○	○		巾広○		倣い式○
		手動切上ダイヘッド	○	○	○	○		○	
	ステンレス管	自動切上ダイヘッド		○	○		巾広○		倣い式○
		手動切上ダイヘッド	○	○	○	○		○	
電線管用	厚鋼	(16-22) (28-36) (42-54) (70-82)							
	薄鋼	(19-25) (31-51) (63-75)							
ボルト用	ウイット並目 W	(5/16) (3/8) (7/16) (1/2) (5/8) (3/4) (7/8) (1) (1 1/4)							
	ユニファイ並目 UNC	(5/16) (3/8) (7/16) (1/2) (5/8) (3/4) (7/8) (1) (1 1/4) (1 1/2) (2)							
	メートル並目 M	(8) (10) (12) (14-16) (18-22) (24-27) (30-33) (36-39) (42-45) (48-52)							

表10

### ニップルアタッチメント

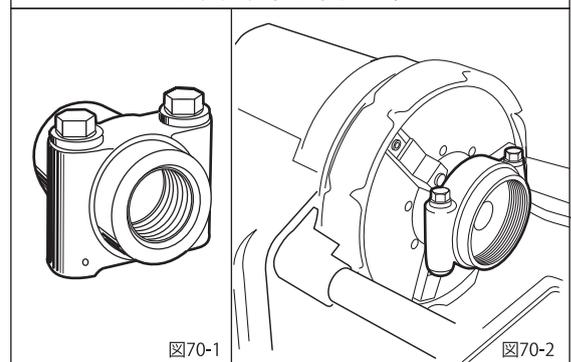

サイズ	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
重量(kg)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.9	1.9	2.8	3.2	3.5	5.0
最短ニップル長さ(mm)	55	45	50	55	65	65	70	80	90	100

3/8" はPTIにしかご使用いただけません。

ご使用の際はT型レンチ(M10×17)を使用すると便利です。

表13

# 日常の点検・手入れ

## 警告

- ・点検・手入れをする時には、必ずスイッチをOFFにし、さらに差し込みプラグを電源から抜いて作業してください。接続をしたままでは不意に作動して、ケガの原因になります。
- ・点検・手入れの時に異常が発見されたら、「修理・サービスを依頼される前に」の項目に症状を照らし合わせ、該当する指示にしたがってください。そのまま使用されますと、発熱、発煙、発火の恐れがあり、事故やケガの原因となります。


### 1.注油(図71)

#### ①主軸軸受の注油

1カ月に1度程度、グリスを主軸部に注入してください。  
(図71 ①)

#### ②パイプカッタの注油

ねじ部、ローラ軸、刃など、可動部にはご使用毎にスピンドル油、マシン油などを注油してください。(図71 ②)

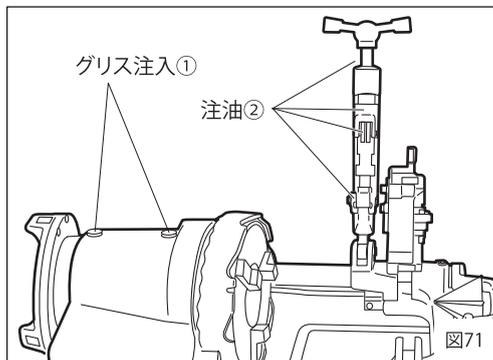


## ■N100Aのみ

### 2.ベルトの張り調整(図71)

定期的にベルトの張り調整を行ってください。

- ①固定ねじを外し、後蓋を外します。
- ②張りプーリー受板固定ボルトを少し緩め、張りプーリー押しねじを手前に固定しVベルトを張り直します。
- ③張りプーリー受板固定ボルトをしっかりと締付けてください。
- ④後蓋を固定ねじで再び取付けます。

(Vベルト番号:A-24)

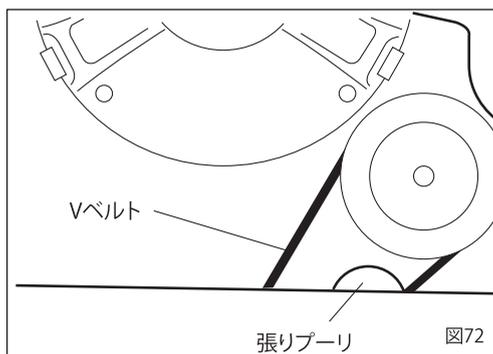

### 3.オイルタンクの清掃(図72)


細かい切粉がタンク内にたまりますので月に1回程度タンク内をきれいに掃除してください。

※タンク内には、4L(100A)、11L(150A)の切削油が入っています。

※REX純正のねじ切油剤を使用してください。

#### ■掃除の方法

- ①ベースの切粉受を抜き取ります。
- ②タンク上蓋の縁を持ち、上に引っばって外してください。
- ③タンク上蓋の中央にオイルポットが差し込まれています。細かい粉状の切粉や異物がこの中に入っていますので、定期的に掃除してください。

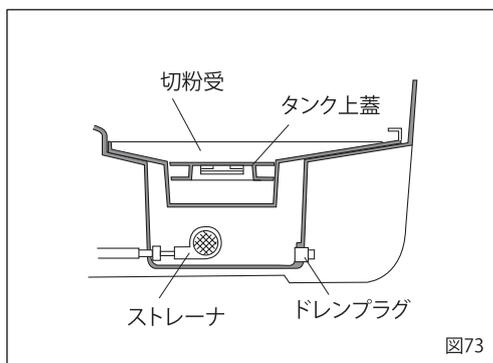


# 日常の点検・手入れ



## 4.チャックの構造と手入れ(図74、75)

チャックのツメの先端は、図75のように4つの部品が組み込まれています。チップの交換は、締付ホイールの溝をツメの真上にくるようにしてツメの中のセットビスを外して行ってください。

また、チャックを固定している6本の取付ボルトがゆるむとねじ切りに影響がありますので、時々点検してしっかりしめつけてください。

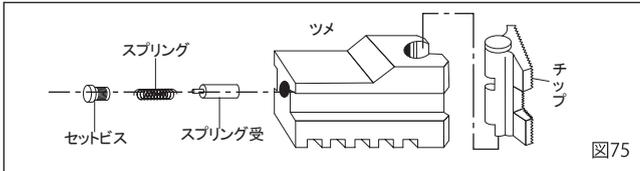

## 5.配線図(図76、77)

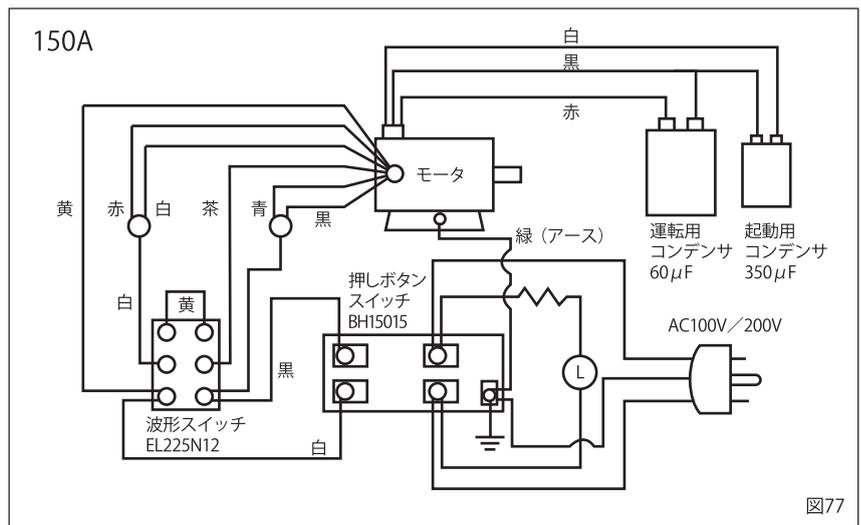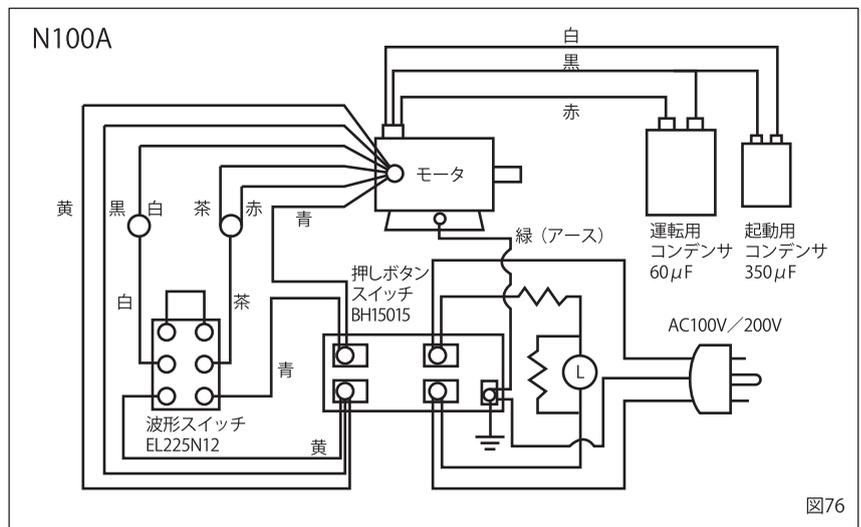

# 修理・サービスを依頼される前に

## ▲ 警告

- ・該当する項目や指示がない場合は、ご自分で分解したり修理したりしないでください。
- ・該当する項目や指示がない場合、あるいは「修理・サービスを依頼してください。」の指示がある場合には、必ずお買い求めの販売店、当社にお申し付けください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やケガの原因になります。製品に異常が生じたときは、次の点をお調べの上お買い上げの販売店、または当社にご連絡ください。

### ■トラブルシューティング

症 状		原 因	対 策
スイッチをONにしても動かない	モータが動いていない	電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに差し込む
		電圧が低い	電圧がAC100Vであるか確認する
		モータの焼け	修理・サービスを依頼してください
		スイッチの故障	修理・サービスを依頼してください
	モータは動いている	ギヤが破損している	修理・サービスを依頼してください
主軸の回転が遅い		電圧が低い	電圧がAC100Vであるか確認する
		モータの焼け	修理・サービスを依頼してください
油が出ない		油量が少ない	油を補充する
		切り粉がつまっている	オイルタンク内の切り粉を除去する
		ダイヘッドが正しく取付けられていない	正しい位置に取付ける
油がパイプの後ろなどからたれる		後部スクロール側が低く設置されている	後部スクロール側が高くなるように設置されている
ダイヘッドが取付けられない		切り粉の付着	ダイヘッド取付け軸、穴に付着している切り粉を取り除く
		タンク上蓋上のパイプ片などに当たっている	パイプ片等を除去する
可動部の動きが悪い		切り粉が詰まっている	切り粉を取り除く
チェーザがパイプに食い付かない		チェーザの摩耗	新品と交換する
		チェーザの欠け	新品と交換する
		チェーザが間違った位置に取り付けられている	チェーザをダイヘッドの番号通りに取り付ける
正しいねじが切れない	太い、細い	ダイヘッドの調整不良	P.22、25～26の手順を参考に調整する
	長い、短い	ダイヘッドの調整不良	P.22、25～26の手順を参考に調整する
		チェーザの摩耗	新品と交換する
		チェーザの欠け	新品と交換する
		ねじ切り油の劣化	新しいねじ切り油と交換する
		チェーザが間違った位置に取り付けられている	チェーザをダイヘッドの番号通りに取り付ける

表14

## 修理をご依頼のときは

本機は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、決して自分で修理をせず、下記のところにご依頼ください。

最寄りの { レッキス製品取扱店  
レッキス工業営業所(裏表紙参照)  
レッキステクノサービス部 072-963-1960 }

その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上でご不明の点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。


メンテナンス部品の 保有期間について	本製品のメンテナンス部品の供給は製造停止後7年とします。ただし電子部品は5年とします。
-----------------------	---

# 管用テーパねじ規格表（日本工業規格JIS B 0203）

- 適用範囲 この規格は、管用(1)テーパねじについて規定したもので、管、管用部品、流体機器などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするねじ(2)に適用する。  
 なお、ねじの呼びPT3 $\frac{1}{2}$ 及びPT7~PT12の管用テーパねじ並びにPS3 $\frac{1}{2}$ 及びPS7~PS12の管用平行めねじは、附属書による。  
 注(1)“くだよう”と読む。(2)油井管その他特定のもののねじには、適用しない。
- 備考 この規格の本体に規定するねじは、ISO7/1(Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads-Part 1: Designation, dimensions and tolerances)による管用ねじと一致する。  
 なお、附属書に規定する管用ねじは、ISO7/1に規定されていないものである。
- 種類 管用テーパねじの種類は、管用テーパおねじ、管用テーパめねじ及び管用平行めねじ(3)とする。
- 注(3)この管用平行めねじは、管用テーパおねじに対して使用するもので、JIS B 0202(管用平行ねじ)に規定する管用平行めねじとは寸法許容差が異なる。
- 基準山形、基準寸法及び寸法許容差 管用テーパねじの基準山形、基準寸法及び基準寸法許容差は付表による。
- 表示方 この規格の本体によるねじの表示方は、付表に示すねじの呼びによる。ただし、記号Rはテーパおねじを示し、テーパめねじはRc、平行めねじはRp、の記号を用いて表す。  
 例:テーパおねじの場合 R1 $\frac{1}{2}$  テーパめねじの場合 Rc, 1 $\frac{1}{2}$  平行めねじの場合 Rp, 1 $\frac{1}{2}$
- 検査 この規格によって製作したねじの検査は、原則としてJIS B 0253(管用テーパねじゲージ)のテーパねじゲージによる。

付表 基準山形、基準寸法及び寸法許容差

テーパオネジおよびテーパメネジに対して適用する基準山形

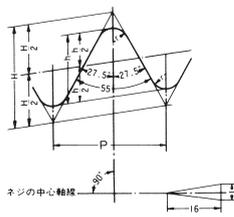

太い実線は、基本山形を示す。


$$P = \frac{25.4}{n}$$

$$H = 0.960237 P$$

$$h = 0.640327 P$$

$$r = 0.137278 P$$

平行メネジに対して適用する基準山形

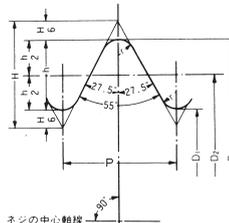

太い実線は、基本山形を示す。


$$P = \frac{25.4}{n}$$

$$H = 0.960491 P$$

$$h = 0.640327 P$$

$$r' = 0.137329 P$$

付表 テーパオネジとテーパメネジまたは平行メネジとのめあい

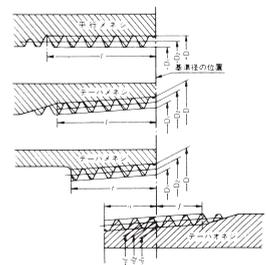

(4) ねじの 呼び	ねじ山			丸み r または r	基準径			基準径の位置			平行 おねじ の D <sub>1</sub> 、D <sub>2</sub> および D <sub>1</sub> の 許容差 ±b	有効ネジ部の長さ(最小)				配管用炭 素鋼鋼管 の寸法 (参考)		
	ねじ 山数 (25.4 mmに つき) n (参考)	ピッチ P (参考)	山の 高さ h		おねじ			おねじ めねじ				基準径 の位置 から大 径側へ 向かって f	不完全 ねじ部 がある 場合		不完全 ねじ部 のない 場合			
					外 径 d	有効径 d <sub>2</sub>	谷ノ径 d <sub>1</sub>	基準の 長さ a	軸線方 向の許 容差 ±b	軸線方 向の許 容差 ±c			テーパ ねじの 位置 から大 径側へ 向かって f	平行 ねじの 位置 から大 径側へ 向かって f	テーパ ねじの 位置 から小 径側へ 向かって l			平行 ねじの 位置 から大 径側へ 向かって l
R 1/6	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	—	—	
R 1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	10.5	2.0	
R 1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	1.34	1.67	0.104	3.7	9.4	11.0	6.7	13.8	2.3	
R 3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	1.34	1.67	0.104	3.7	9.7	11.4	7.0	17.3	2.3	
R 1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	1.81	2.27	0.142	5.0	12.7	15.0	9.1	21.7	2.8	
R 3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	1.81	2.27	0.142	5.0	14.1	16.3	10.2	27.2	2.8	
R 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291	10.39	2.31	2.89	0.181	6.4	16.2	19.1	11.6	34.0	3.2	
R 1 1/4	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	42.7	3.5	
R 1 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	48.6	3.5	
R 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656	15.88	2.31	2.89	0.181	7.5	22.8	25.7	16.9	60.5	3.8	
R 2 1/2	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226	17.46	3.46	3.46	0.216	9.2	26.7	30.1	18.6	76.3	4.2	
R 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926	20.64	3.46	3.46	0.216	9.2	29.8	33.3	21.1	89.1	4.2	
R 4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072	25.40	3.46	3.46	0.216	10.4	35.8	39.3	25.9	114.3	4.5	
R 5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	139.8	4.5	
R 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	165.2	5.0	

注 (4) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする(4.参照)。  
 備考 1. 管用ねじを表す記号(R、Rc及びRp)は、必要に応じて省略してもよい。  
 2. ねじ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線にそって測る。  
 3. 有効ねじ部の長さとは、完全なねじ山が切られたねじ部の長さで、最後の数山だけは、その項に管又は管継手の面が残っていてもよい。また、管又は管継手の末端に面取りがあっても、この部分を有効ねじ部の長さには含める。  
 4. a、f又はlがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。

## 保証・免責事項について

- ① 本品は正常な使用状態において万一故障した場合、下記により無償修理またはサービス部品を無償供給します。
  - 無償修理保証期間はご購入後1年です。
  - 修理・サービス部品供給については、お客様との打合せにより日程・手順・方法等を決定し対応します。
- ② 有償修理について
  - 無償修理保証期間をすぎた時は修理・サービス部品供給は全て有償になります。
  - 無償修理保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
    - (イ) 本取扱説明書通り取扱わない場合
    - (ロ) 用途以外に使用した場合
    - (ハ) 本取扱説明書通りに修理しなかった場合、また改造した場合
  - (二) 刃物または消耗部品の場合
  - (ホ) 非常に過酷な使い方をした場合
- ③ 次の場合は当社は一切責任を負いません。
  - (イ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧による不具合または事故
  - (ロ) 本取扱説明書通りに取扱わない場合
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造を行なった場合
  - (二) 本品で成形したねじを使用または放置したために生じる不具合または事故
  - (ホ) 本品で成形したねじを継手に接合する時の不具合または事故、および継手に接合した後に生じる不具合および事故
- ④ 本品に関して当社の費用負担が生じた時の負担額は、いかなる場合も本品のご購入価格以下とします。

# REX

www.rexind.co.jp

## レッキス工業株式会社

東京支店	〒177-0032	東京都練馬区谷原5丁目13番30号	Tel.03(5393)6011
大阪支店	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(961)1201
札幌営業所	〒007-0805	札幌市東区東苗穂5条2丁目7番15号	Tel.011(787)4611
仙台営業所	〒984-8651	仙台市若林区卸町3丁目1番13号	Tel.022(232)1697
東京営業所	〒177-0032	東京都練馬区谷原5丁目13番30号	Tel.03(5393)6011
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町932番8号	Tel.027(253)8691
神奈川営業所	〒243-0804	神奈川県厚木市関口150番地の1	Tel.046(245)3981
名古屋営業所	〒454-0806	名古屋市中川区澄池町9番3号	Tel.052(351)1551
大阪営業所	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(961)1201
広島営業所	〒731-5115	広島市佐伯区八幡東4丁目3番8号	Tel.082(927)9591
九州営業所	〒812-0882	福岡市博多区麦野3丁目18番26号	Tel.092(583)1110
本社	〒542-0086	大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号	
工場	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	

お客様相談窓口

☎ 0120-475-476

受付時間：月～金・9:00～12:00 13:00～17:00

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

1A230-J9

1512D0200